



**Руководство по монтажу,  
обслуживанию и эксплуатации  
генераторов переменного тока следующих модификаций:  
НСI; НСМ; НСК 4,5,6,7.**

# **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

До начала эксплуатации генераторной установки внимательно изучите руководство по эксплуатации установки и настояще руководство по эксплуатации генератора, а также само оборудование.

## **БЕЗОПАСНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.**

Несоблюдение элементарных правил и мер предосторожности часто приводит к несчастным случаям или повреждению оборудования.

## **ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ.**

Обратите особое внимание на указания, отмеченные надписями **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ОСТОРОЖНО**.

- При монтаже необходимо соблюдать все соответствующие нормы техники безопасности и местные требования к монтажу электроустановок. Все монтажные работы должны проводиться квалифицированными специалистами.
- Запрещается запуск генератора со снятыми защитными кожухами, открытыми крышками или клеммной коробкой.
- Перед выполнением регламентных работ необходимо отключить пусковые цепи установки.
- Для исключения случайной подачи напряжения необходимо заблокировать цепи включения и повесить предупреждающие таблички на все автоматические выключатели, используемые для подключения к сети или к другим генераторам.

Соблюдайте все указания, отмеченные надписями **ВАЖНО**, **ОСТОРОЖНО**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ОПАСНО**:

**Важно!** Надпись «Важно» отмечены действия, которые могут привести к повреждению установки или другого оборудования.

**Осторожно!** Надпись «Осторожно» отмечены действия, которые могут привести к выходу из строя установки или травмам.



Знаком «Предупреждение» отмечены действия, которые МОГУТ привести к серьезным травмам или смерти.

Предупреждение!



Знаком «Опасно» отмечены опасные факторы, воздействие которых ПРИВОДИТ к тяжелым травмам или смерти.

Опасно!

В конструкцию оборудования постоянно вносятся изменения, поэтому информация в настоящем руководстве может устареть. По этой причине полная достоверность информации настоящего руководства не гарантируется.

### **Фото на обложке**

Фото, приведенное на обложке, приведено для примера. Внешний вид генераторов, описанных в настоящем руководстве, может отличаться от приведенного на обложке.

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство описывает принцип действия, расчетные параметры, а также порядок монтажа и эксплуатации генератора Stamford. Указания руководства, неполное или неправильное соблюдение которых может привести к повреждению оборудования или травмам, отмечены надписями **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** или **ОСТОРОЖНО**. Перед монтажом и использованием генератора следует внимательно прочесть настоящее руководство.

Компания Newage International рада предложить вам свою помощь в решении проблем, связанных с монтажом и эксплуатацией генераторов. При необходимости обратитесь в отдел обслуживания или отдел продаж.



## Предупреждение!

**Нарушение требований к монтажу, эксплуатации, обслуживанию или замене узлов может привести к серьезным травмам или смерти, а также к повреждению оборудования. Лица, занимающиеся обслуживанием установки, должны иметь удостоверения о допуске к обслуживанию электроустановок и соответствующую квалификацию.**

## СЕРТИФИКАТ СОВМЕСТИМОСТИ СОГЛАСНО НОРМАМ ЕС

Все генераторы Stamford поставляются с сертификатом Совместимости согласно действующим нормам ЕС. Образец сертификата приведен ниже.

○

**СЕРТИФИКАТ СОВМЕСТИМОСТИ ПРИ ВСТРАИВАНИИ СОГЛАСНО НОРМАМ ЕС:**

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ), 1992; ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ), ДОПОЛНЕНИЕ 1994;

ДИРЕКТИВА ЕС ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ 89/392/EEC, ДОПОЛНЕНИЕ 91/368/EEC.

НАСТОЯЩИЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МОДЕЛИ **STAMFORD** ИЗГОТОВЛЕН КОМПАНИЕЙ **NEWAGE INTERNATIONAL LTD**, БЭРНЭК РОУД, СТЭМФОРД, ЛИНКОЛЬНШИР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИЛИ С РАЗРЕШЕНИЯ УПОМЯНУТОЙ КОМПАНИИ.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВВОДИТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДАННОЕ СЛОЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕСЛИ УСТАНОВКА, В СОСТАВ КОТОРОЙ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО, НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ НА ПОСТАВКУ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ) 1 995/MACHINERY.

ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ **NEWAGE INTERNATIONAL LIMITED**  
ИМЯ, ФАМИЛИЯ: **ЛОУРЕНС ХЭЙДОК**  
должность: **ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР**  
подпись:

ДАННОЕ СЛОЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТМЕЧЕНО ЗНАКОМ СЕ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ:

Нормы ЭМС 89/336/EEC  
Данное сложное оборудование не предназначено для эксплуатации в жилых и офисных помещениях, а также на объектах легкой промышленности, за исключением тех случаев, когда оно также соответствует стандарту EN 50081-1. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ii) Директива по низковольтному оборудованию 73/23/EEC с дополнением 93/68/EEC

**ВНИМАНИЕ!**



## ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

### Дополнительная информация

#### Директива Европейского Союза 89/336/EEC

Для эксплуатации в пределах Европейского Союза электроустановки должны соответствовать требованиям вышеприведенной директивы. Исходя из этого, генераторы переменного тока Newage поставляются на следующих условиях:

- Генераторы должны использоваться для генерации электроэнергии или для решения задач, связанных с генерацией электроэнергии.
- Генераторы должны эксплуатироваться в следующих установках:

Передвижных (открытой схемы – временные источники питания объектов)

Передвижных (закрытой схемы – временные источники питания объектов)

Контейнерных (временные или постоянные источники питания объектов)

Судовых (морские вспомогательные силовые установки, располагаемые в закрытых помещениях)

Автомобильных (грузовиках / рефрижераторах и т.п.)

Железнодорожных (в качестве вспомогательных силовых установок)

Промышленных (землеройной технике, кранах и т.п.)

Стационарных (в составе заводского оборудования)

Стационарных (в составе оборудования коммунальных служб, офисных зданий, медицинских учреждений)

Энергетических (в составе теплосиловых установок или систем снижения нагрузки)

В системах, использующих альтернативные источники энергии

- Стандартные генераторы рассчитаны в соответствии с промышленными стандартами по электромагнитной совместимости и помехозащищенности. При необходимости эксплуатации генераторов в жилых зонах, офисных зданиях или медицинских учреждениях необходимо учесть требования документа Newage N4/X/011, в соответствии с которым может потребоваться дополнительное оборудование.
- Схема заземления установки включает в себя соединение рамы генератора с шиной заземления объекта с помощью проводника минимальной длины.
- При использовании для обслуживания и ремонта запасных частей, изготовленных не на предприятии Newage или не сертифицированных компанией Newage, электромагнитная совместимость не гарантируется.
- Монтаж, обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированными специалистами в полном соответствии с текущими директивами ЕС.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<b>1</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>1</b>
<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>2</b>
<b>РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>4</b>
1.1 ВВЕДЕНИЕ	4
1.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ	4
1.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДСКОГО НОМЕРА	4
<b>РАЗДЕЛ 2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>5</b>
2.1 САМОВОЗБУЖДАЮЩИЕСЯ ГЕНЕРАТОРЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	5
2.2 ГЕНЕРАТОРЫ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА И С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ	5
2.3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	5
<b>РАЗДЕЛ 3 ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА</b>	<b>6</b>
3.1 ВИБРАЦИЯ	7
<b>РАЗДЕЛ 4 МОНТАЖ - ЧАСТЬ 1</b>	<b>9</b>
4.1 ПОДЪЕМ	9
4.2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА К ДВИГАТЕЛЮ	9
4.2.1 ГЕНЕРАТОРЫ С ДВУМЯ ПОДШИПНИКАМИ	9
4.2.2 ГЕНЕРАТОРЫ ТИПОВ НС И НСК С ОДНИМ ПОДШИПНИКОМ	9
4.3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ	10
4.4 ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ	10
4.4.1 ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ	10
4.4.2 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	10
4.4.2.1 ТИПЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ.	10
4.4.2.2 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	10
4.4.3 НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	10
4.4.4 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	11
4.4.4.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ SX440	11
4.4.4.2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ SX421	11
4.4.4.3 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ MX341	11
4.4.4.4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ MX321	12
4.5 ИСПЫТАНИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	12
4.5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ	12
4.6 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК	13
4.7 ИСПЫТАНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ	13
4.7.1 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	13
4.7.1.1 UFRO (Under Frequency Roll Off – функция снижения выходного напряжения при падении частоты вращения, для регуляторов SX440, SX421, MX341 и MX321)	13
4.7.1.2 EXC TRIP (Блокировка возбуждения, регуляторы MX341 и MX321)	14
4.7.1.3 OVER/V (Перенапряжение, регуляторы SX421 и MX321)	14
4.7.1.4 НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ SX421, MX341 И MX321	14
4.7.1.5 RAMP (нарастание напряжения при пуске, регулятор MX321)	15
4.8 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	15
<b>РАЗДЕЛ 5 МОНТАЖ – ЧАСТЬ 2</b>	<b>16</b>
5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	16

5.2 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	16
5.3 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КЛЕММ	16
5.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ	16
5.5 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА	16
5.6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	16
<b>РАЗДЕЛ 6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	<b>17</b>
6.1 ВЫНОСНОЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ПОДСТРОЙКИ НАПРЯЖЕНИЯ (ВСЕ ТИПЫ АРН)	17
6.2 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	17
6.2.1 ПАРАЛЕЛЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СО СПАДАЮЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ	17
6.2.1.1 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ	18
6.2.2 АСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18
6.3 РУЧНОЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (РРН) ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ MX341 И MX321	18
6.4 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ SX421 И MX321	18
6.4.1 СБРОС УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	19
6.5 ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА (АРН MX321)	19
6.5.1 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ	19
6.6 РЕГУЛЯТОР КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ (PFC3)	19
<b>РАЗДЕЛ 7 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	<b>20</b>
7.1 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ОБМОТОК	20
7.1.1 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБМОТКИ	20
7.1.2 МЕТОДЫ ПРОСУШКИ ГЕНЕРАТОРА	20
7.2 ПОДШИПНИКИ	22
7.3 ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ	23
7.3.1 ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ	23
7.3.2 ЗАПРАВКА	23
7.4 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
7.4.1 АРН SX440 – ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
7.4.2 АРН SX421 – ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	24
7.4.3 АРН MX341 – ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	24
7.4.4 АРН MX321 – ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	24
7.4.5 ПРОВЕРКА ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ	24
7.4.6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ	24
7.5 РАЗДЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВОЗБУЖДЕНИЯ	25
7.5.1 ПРОВЕРКА ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА, ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИОДНОГО МОСТА И ГЕНЕРАТОРА НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ	25
7.5.1.1 НАПРЯЖЕНИЯ НА ЛИНЕЙНЫХ КЛЕММАХ СБАЛАНСИРОВАНЫ	25
7.5.1.2 НАПРЯЖЕНИЯ НА ЛИНЕЙНЫХ КЛЕММАХ НЕ СБАЛАНСИРОВАНЫ	26
7.5.2 ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ	27
7.5.2.1 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АРН	27
7.5.3 ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА УЗЛОВ ГЕНЕРАТОРА	27
7.5.3.1 ВСТРОЕННЫЕ ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	27
7.5.3.2 ДЕМОНТАЖ ГЕНЕРАТОРА НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ	27
7.5.3.3 ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ	27
7.5.3.4 ГЛАВНЫЙ РОТОР	30
7.6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА	31
7.7 ОБСЛУЖИВАНИЕ	31
<b>РАЗДЕЛ 8 ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	<b>32</b>
8.1 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	32
8.2 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32

# РАЗДЕЛ 1

## ВВЕДЕНИЕ

### 1.1 ВВЕДЕНИЕ

Бесщеточные генераторы с вращающимся полем серии НС рассчитаны на напряжения до 660 В при частоте 50 или 60 Гц. Конструкция генераторов соответствует стандарту Великобритании BS5000 (часть 3) и международным стандартам.

Четырехполюсные генераторы с частотой вращения 1500 об/мин (50 Гц) или 1800 об/мин (60 Гц) мощностью от 200 кВт до 2000 кВт поставляются четырех типоразмеров – НС4, НС5, НС6 и НС7.

Шестиполюсные генераторы с частотой вращения 1000 об/мин (50 Гц) или 1200 об/мин (60 Гц) мощностью от 224 кВт до 1300 кВт поставляются двух типоразмеров – НС6 и НС7.

Генераторы типоразмеров НС4 и НС5 поставляются с системой возбуждения с питанием от статора SX440 или SX421 AVR или с системой возбуждения с питанием от генератора с постоянным магнитом MX341 или MX321 AVR.

Генераторы типоразмеров НС6 и НС7 поставляются с системой возбуждения с питанием от генератора с постоянным магнитом MX321 AVR.

### 1.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ

### 1.4 ТАБЛИЧКА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ЗНАК СЕ

К генератору прилагается самоклеящаяся табличка с характеристиками, которую наклеивают после окончательной сборки и покраски. Рекомендуется наклеить табличку на клеммную коробку со стороны, противоположной валу.

Знак СЕ также наклеивается после окончательной сборки и покраски. Его следует наклеить на внешнюю поверхность генератора так, чтобы он не был закрыт кабелями и другой оснасткой. Перед тем, как наклеить этикетку со знаком СЕ, выполняющая работу по монтажу генераторной установки организация обязана выполнить все требования нормативного законодательства ЕС по отношению к генераторной установке в целом. Требования норм СЕ должны быть выполнены и при монтаже на объекте.

Поверхность, на которую наклеивается этикетка, должна быть плоской, чистой и полностью высушенной после покраски. Наклеивать этикетку рекомендуется в следующем порядке: сначала отогните назад часть защитной бумаги на длине примерно 2 см вдоль края, с которого вы будете наклеивать этикетку на металлическую поверхность. Осторожно приклейте открытую часть этикетки на место, а затем вытяните защитную бумагу, одновременно прижимая этикетку. Через 24 часа kleящий слой этикетки полностью застынет.

H	C	.	I	4	4	4	C	1
H	C	.	M	5	3	4	C	2
H	C	.	I	6	3	4	G	1
H	C	.	I	6	3	6	G	2
H	C	.	M	7	3	4	G	2

ТИП ГЕНЕРАТОРА НС

ПОДТИП К = РЕГУЛЯТОР НАРЯЖЕНИЯ  
И ОДНОСТОРОННИЙ ВЕНТИЛЯТОР

ПРОМЫШЛЕННЫЙ = (I) ИЛИ СУДОВОЙ = (M)

ТИПОРАЗМЕР И ТИП УПРАВЛЕНИЯ НС/МВ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 4 ИЛИ 6

ДЛИНА СЕРДЕЧНИКА

КОЛИЧЕСТВО ПОДШИПНИКОВ 1 ИЛИ 2

### 1.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДСКОГО НОМЕРА

Заводской номер каждого генератора выбит в верхней части корпуса с задней стороны.

Внутри клеммной коробки имеются две прямоугольные наклейки с заводским номером генератора. Одна из наклеек находится с внутренней стороны металлического корпуса клеммной коробки, а вторая наклеена на корпус генератора.

## РАЗДЕЛ 2

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

#### 2.1 САМОВОЗБУЖДАЮЩИЕСЯ ГЕНЕРАТОРЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

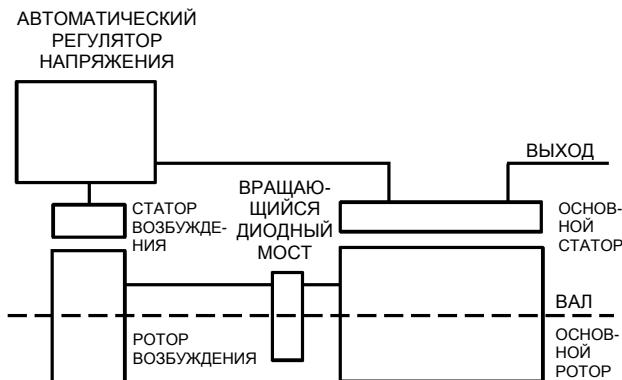


Рис. 1

Питание на обмотку возбуждения подается через автоматический регулятор напряжения SX440 или SX421. Регулятор управляется сигналом, получаемым из напряжения обмотки основного статора. На якоре возбуждения возникает переменное напряжение, которое через выпрямитель подается на основной ротор. Таким образом маломощное поле обмотки возбуждения используется для управления мощным полем основной обмотки.

Автоматический регулятор напряжения SX440 контролирует среднее напряжение по двум фазам, что обеспечивает точность регулировки. Кроме того, он определяет частоту вращения и автоматически снижает напряжение при ее уменьшении до заданного значения, что позволяет предотвратить избыточное возбуждение на низких скоростях и сглаживает скачки нагрузки, тем самым уменьшая нагрузку на двигатель.

Автоматический регулятор напряжения SX421 наряду со всеми функциями SX440 контролирует среднее напряжение по трем фазам, а также оборудован схемой защиты от перенапряжения (для нее требуется дополнительный автоматический выключатель, устанавливаемый на щите).

#### 2.2 ГЕНЕРАТОРЫ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА И С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ

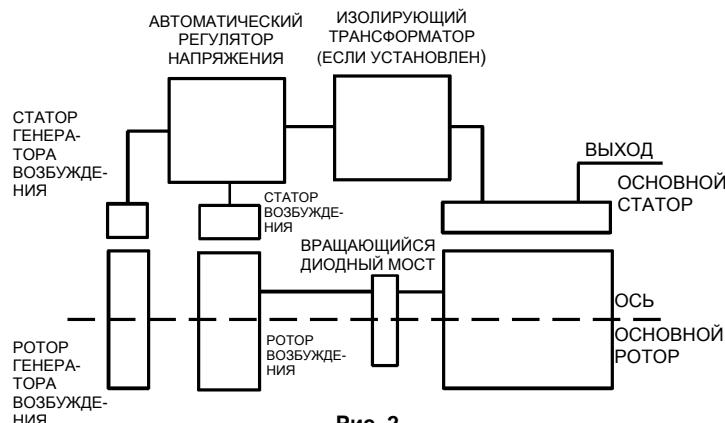


Рис. 2

Генератор возбуждения на постоянных магнитах обеспечивает питание катушки возбуждения через автоматический регулятор напряжения MX341 или MX321. Это управляющее устройство регулирует напряжение, создающее поле возбуждения. Регулятор управляется напряжением обмотки основного статора (для регулятора MX321 используется изолирующий трансформатор). На якоре возбуждения возникает переменное напряжение, которое через выпрямитель подается на основной ротор. Таким образом маломощное поле обмотки возбуждения используется для управления мощным полем основной обмотки.

В системе с генератором на постоянных магнитах питание возбуждения не зависит от нагрузки на основной статор. Такие системы значительно проще запускаются, и на их работу слабо влияют искажения формы выходного напряжения основного статора, вызванные нелинейными нагрузками, в частности двигателями постоянного тока с тиристорным управлением.

Автоматический регулятор напряжения MX341 контролирует среднее напряжение по двум фазам, что обеспечивает точность регулировки. Кроме того, он определяет частоту вращения и автоматически снижает напряжение при ее уменьшении до заданного значения, что позволяет предотвратить избыточное возбуждение на низких скоростях и сглаживает скачки нагрузки, тем самым уменьшая нагрузку на двигатель. Дополнительно регулятор оснащен схемой автоматического ограничения напряжения возбуждения.

Автоматический регулятор напряжения MX321 наряду со всеми функциями MX341 контролирует среднее напряжение по трем фазам, а также оборудован схемой защиты от перенапряжения.

Работа регуляторов напряжения подробно описана в разделе «испытания под нагрузкой» (подраздел 4.7).

#### 2.3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Регуляторы SX440, SX421, MX341 и MX321 вместе с принадлежностями можно использовать в параллельных схемах с ниспадающей характеристикой, астатических, с управлением по реактивной мощности или по коэффициенту мощности. Кроме того, регулятор MX321 можно использовать в схемах с ограничением тока короткого замыкания.

Описание и порядок регулировки принадлежностей, монтируемых в клеммной коробке генератора, приведены в разделе «Принадлежности» настоящего руководства.


Для принадлежностей, монтируемых на пульте управления, предусмотрены отдельные руководства.

## РАЗДЕЛ 3

### ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

Генератор предназначен для использования в составе генераторной установки. Поэтому все необходимые предупреждающие этикетки наклеиваются после сборки установки. Этикетки и схема их расположения (см. ниже) находятся в одной упаковке с настоящим руководством.

Производитель генераторной установки обязан наклеить все этикетки так, чтобы они были хорошо видны.

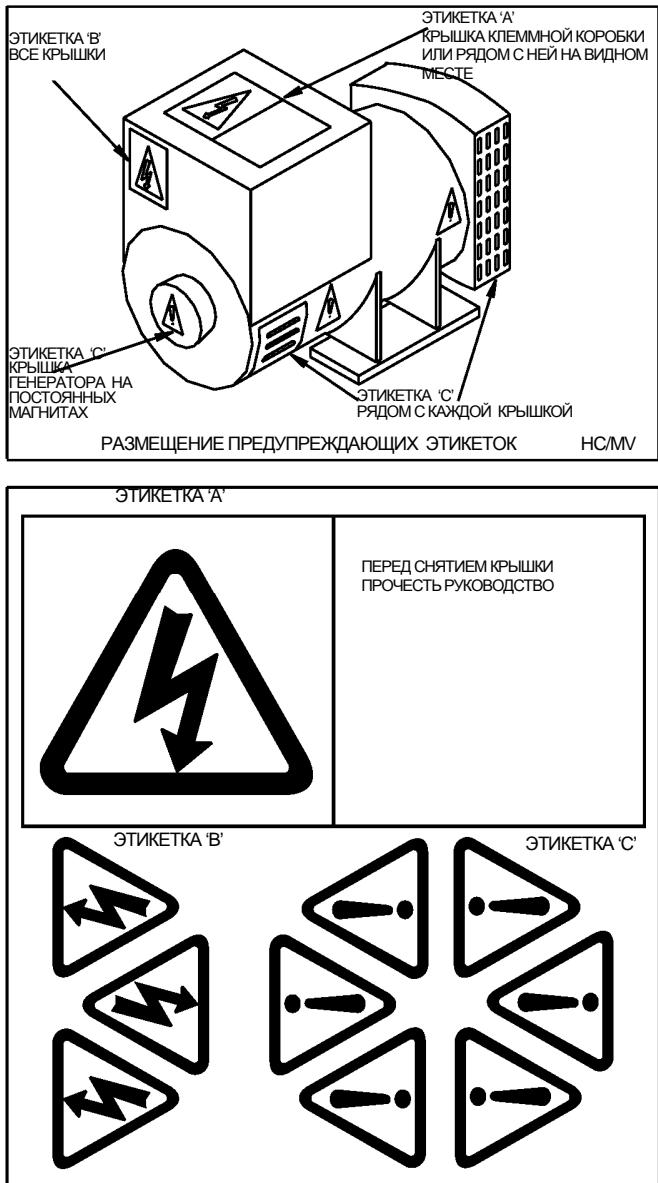

Генераторы рассчитаны на использование при температурах окружающего воздуха до 40°C и на высоте не более 1000 м над уровнем моря согласно стандарту BS5000.

Эксплуатация при температурах выше 40°C и на высотах более 1000 допускается, но характеристики генератора в таких случаях будут снижены (максимальные температура и высота указаны на заводской табличке генератора).

Если генератор должен использоваться при более высокой температуре или на большей высоте, чем указано на заводской табличке, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

Генераторы воздушного охлаждения с защитным кожухом поставляются в брызгозащищенном исполнении. Монтаж генераторов вне помещений допускается только в специально оборудованных генераторных будках. Для сохранения качества изоляции при хранении генераторов и использовании их в качестве резерва рекомендуется применять специальные обогреватели для устранения образования росы.

При установке генератора в закрытых помещениях необходимо, чтобы температура воздуха, охлаждающего генератор, не превышала предельно допустимой.

Генераторное помещение должно быть оборудовано таким образом, чтобы воздухозаборник двигателя и система охлаждения генератора были разделены, в частности, если для подачи воздуха в генераторную используется вентилятор с жидкостным охлаждением. Кроме того, конструкция системы подачи охлаждающего воздуха к генератору должна исключать попадание внутрь влаги, желательно с помощью двухступенчатого фильтра.

Воздухозаборник и воздухоотвод должны быть рассчитаны на поток воздуха, определяемый согласно приведенной ниже таблице. Перепад давлений между воздухозаборником и воздухоотводом не должен превышать значений, указанных в таблице:

Типоразмер	Поток воздуха		Перепад давлений
	50Гц 1500 об/мин	60Гц 1800 об/мин	
НС4	0,48 м³/с	0,58 м³/с	6 мм вод. ст.
	1030 фут³/мин	1240 фут³/мин	(0,25")
НСК4	0,68 м³/с	0,83 м³/с	6 мм вод. ст.
	1450 фут³/мин	1760 фут³/мин	(0,25")
НС5	1,04 м³/с	1,31 м³/с	6 мм вод. ст.
	2202 фут³/мин	2708 фут³/мин	(0,25")
НСК5	1,23 м³/с	1,59 м³/с	6 мм вод. ст.
	2615 фут³/мин	3366 фут³/мин	(0,25")
НС6	1,62 м³/с	1,96 м³/с	6 мм вод. ст.
	3420 фут³/мин	4156 фут³/мин	(0,25")
НС7	2,64 м³/с	3,17 м³/с	6 мм вод. ст.
	5600 фут³/мин	6720 фут³/мин	(0,25")
НСК7	3,0 м³/с	3,70 м³/с	6 мм вод. ст.
	6550 фут³/мин	7860 фут³/мин	(0,25")

Таблица 1

Генераторы НС6 и НС7 могут быть заказаны с воздушными фильтрами. Входящие в комплект генераторов НС4 и НС5 воздушные фильтры устанавливаются на заводе или поставляются отдельно. Все фильтры сетчатые и заправляются маслом при монтаже.

#### Важно!

Уменьшение потока охлаждающего воздуха или недостаточная защита генератора могут привести к аварии или повреждению обмоток.

Для обеспечения соответствия уровня вибрации генератора стандарту BS 4999 часть 142 на заводе выполняется динамическая балансировка ротора в сборе согласно стандарту BS 6861 часть 1, класс 2.5.

Основные частоты вибраций генератора:

4-полюсного	1500 об/мин	25 Гц
	1800 об/мин	30 Гц
6-полюсного	1000 об/мин	16,7 Гц
	1200 об/мин	20 Гц

### 3.1 ВИБРАЦИЯ

Спектр вибраций, создаваемых двигателем, сложен и содержит гармоники с частотой, в 1,5, 3, 5 и более раз превышающие основную частоту вибрации. Генератор подвергается воздействию этих вибраций. Таким образом, суммарный уровень вибрации, действующей на конструкцию, оказывается выше уровня вибрации собственно генератора.

Генераторы Newage рассчитаны на уровни вибрации работающих генераторных установок, конструкция которых соответствует ISO 8528-9 и BS5000-3. (Стандарт ISO 8528 определяет порядок измерения вибрации в широкой полосе частот, а стандарт BS5000 определяет преобладающую частоту вибраций генераторной установки.)

#### СТАНДАРТ BS5000 - 3

Генераторы рассчитываются на непрерывное воздействие линейных вибраций с амплитудой 0,25 мм, частотой от 5 до 8 Гц и среднеквадратической скоростью 9,0 мм/с в диапазоне частот от 8 до 200 Гц, измеренных непосредственно на раме установки. Эти ограничения относятся только к преобладающей частоте вибрации любой формы.

#### СТАНДАРТ ISO 8528 - 9

Стандарт ISO 8528-9 относится к спектру частот от 2 до 300 Гц. Ниже приведен фрагмент стандарта ISO 8528 - 9 (значение 1). В этой упрощенной таблице перечислены предельно допустимые вибрации генераторных установок по диапазонам кВА и частотам вращения.

УРОВНИ ВИБРАЦИИ, ИЗМЕРЕННЫЕ НА ГЕНЕРАТОРЕ				
Частота вращения мин <sup>-1</sup>	Выходная мощность, кВА	Среднеквадратическая амплитуда вибрации мм	Среднеквадратическая скорость вибрации мм/с	Среднеквадратическое ускорение вибрации м/с <sup>2</sup>
4-полюсный 1500 об/мин 50 Гц 1800 об/мин 60 Гц	< 10 кВА	-	-	-
	> 10 и ≤ 50 кВА	0,64	40	25
	> 50 и ≤ 125 кВА	0,4	25	16
	> 125 и < 250 кВА	0,4	25	16
	> 250 кВА	0,32	20	13
6 полюсный 1000 об/мин 50 Гц 1200 об/мин 60 Гц	> 250 и ≤ 1250 кВА	0,32	20	13
	> 1250 кВА	0,29	18	11

Спектр частот от 2 до 300 Гц.

Таблица 2

Конструктор генераторной установки обязан обеспечить жесткость конструкции и креплений, соответствующую приведенным выше уровням вибрации.

Если уровни вибрации генераторной установки превышают приведенные выше:

- Обратитесь к производителю генераторной установки. Производитель генераторной установки обязан доработать ее конструкцию для максимально возможного снижения уровней вибрации.
- Обратитесь в компанию Newage за консультацией о влиянии превышения допустимых уровней вибрации на срок службы подшипников и генератора.

#### Важно!

Несоответствие любого из приведенных выше параметров приведет к разрушительному воздействию на генераторную установку, в особенности на подшипники (см. раздел «Подшипники»), поэтому заводская гарантия на такие случаи не распространяется. За консультацией обратитесь в компанию Newage International Limited.

К непрерывному сроку службы резервных генераторов, работающим в течение ограниченного времени, предъявляются значительно менее строгие требования, поэтому для них требования стандарта BS5000 могут быть превышены вплоть до максимальной скорости 18 мм/с.

Для точной регулировки генераторов с двумя подшипниками требуется массивное основание с отдельными шасси для двигателя и генератора. Жесткое сопряжение между двигателем и генератором часто повышает жесткость всей конструкции. Гибкое сопряжение, необходимое для некоторых пар «генератор-двигатель», рекомендуется использовать для снижения крутильных нагрузок.

Регулировка генераторов с одним подшипником особенно важна. В таких системах вибрация может возникать из-за деформации фланцев между двигателем и генератором. Здесь также требуется массивное основание с отдельными шасси для двигателя и генератора.

При разработке конструкции генераторной системы изгибающий момент на корпусе маховика двигателя в направлении сопряжения с генератором не должен превышать значения, приведенного в следующей таблице:

ТИПОРАЗМЕР	ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ
4/5	140 кг·м. (1000 фут·фут)
6/7	275 кг·м. (2000 фут·фут)

Максимальный изгибающий момент на фланце двигателя проверяет изготавитель двигателя.

Во всех системах с осевым приводом от двигателя возникают крутильные колебания, которые при достаточно большой амплитуде могут вызвать разрушение установки на критических частотах вращения. Поэтому следует учесть воздействие крутильных колебаний на ось и сочленения генератора.

Совместимость двигателя и генератора обеспечивает производитель генераторной установки. Для обеспечения совместимости заказчику могут быть предоставлены габаритные чертежи вала и схема моментов инерции ротора для передачи поставщику двигателя. Для генераторов с одним подшипником дополнительно предоставляются чертежи сочленения.

#### Важно!

Несовместимость по крутильным колебаниям или превышение допустимых уровней вибрации могут привести к повреждению или поломке генератора или узлов двигателя.

Стандартная клеммная коробка рассчитана на ввод кабеля с правой стороны генератора, если смотреть со стороны, противоположной валу. Можно заказать размещение кабельного ввода с другой стороны.

В конструкции клеммной коробки предусмотрены съемные панели, поэтому можно использовать самые разнообразные кабельные уплотнители. Внутри клеммной коробки расположены изолированные клеммы для подсоединения линий и нейтрали, а также для заземления. Дополнительные клеммы для присоединения заземления имеются на опорах генератора.



### Предупреждение!

Использование корпуса генератора в качестве заземляющей поверхности не допускается. При монтаже необходимо соблюдать местные нормы заземления. Неправильно выполненное заземление или ненадежные защитные устройства могут привести к травмам или к смерти.

Нейтраль НЕ ПРИСОЕДИНЕНА к шасси.

Для выбора предохранителей, расчета токов повреждения и поведения нагрузочной сети при аварии по запросу предоставляются графики токов повреждения (кривые затухания), а также данные по реактивному сопротивлению генератора.



### Предупреждение!

Неверный монтаж, ремонт или замена узлов могут привести к травмам, смерти, повреждению оборудования. Все работы по электрическому и механическому монтажу должны проводиться квалифицированными специалистами.

## РАЗДЕЛ 4

### МОНТАЖ - ЧАСТЬ 1

#### 4.1 ПОДЪЕМ



##### Предупреждение!

Неправильное крепление при подъеме или недостаточная грузоподъемность подъемного механизма могут привести к серьезным травмам или повреждению оборудования. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ УКАЗАННОЙ НА ЭТИКЕТКЕ С ДАННЫМИ ДЛЯ ПОДЪЕМА. Подъемные проушины генератора запрещается использовать для подъема генераторной установки в целом.

Для подъема генератора с помощью цепных или стержневых строп предназначены две подъемные проушины. Для обеспечения вертикальности подъема следует использовать цепную траверсу подходящей длины и грузоподъемности. Точки подъема расположены таким образом, чтобы центр подъемной силы находился как можно ближе к центру тяжести генератора, но из-за конструктивных ограничений горизонтальное положение рамы генератора во время подъема может не сохраняться. Поэтому во избежание травм и повреждения оборудования подъем следует производить с осторожностью. Рекомендуемый порядок подъема указан на этикетке, прикрепленной к подъемной проушине (пример такой этикетки приведен ниже).

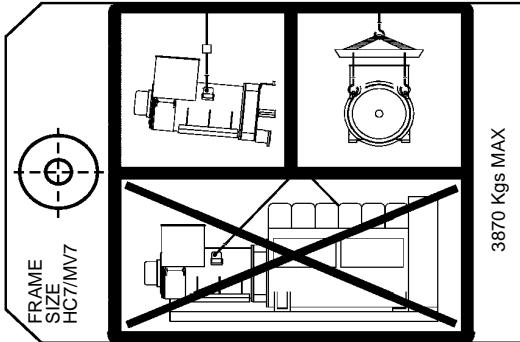
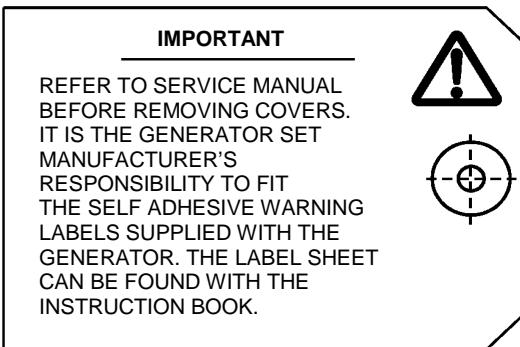


Рис. 3

Ротор генераторов с одним подшипником при транспортировке с завода закреплен с помощью фиксатора с задней стороны. Кроме того, вентилятор у таких генераторов фиксируется в одном положении с помощью деревянных клиньев.

После снятия фиксатора для присоединения ротора к двигателю ротор свободно перемещается в корпусе, поэтому при подсоединении к двигателю и выравнивании необходимо обеспечить горизонтальное положение корпуса.

#### 4.2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА К ДВИГАТЕЛЮ

При подсоединении генератора к двигателю сначала их тщательно выравнивают относительно друг друга, а затем вместе вращают ось ротора и коленчатый вал двигателя, поочередно вставляя и затягивая крепежные болты. Такой порядок монтажа распространяется на генераторы с одним или двумя подшипниками.

При монтаже генераторов с одним подшипником отверстия муфты генератора необходимо совместить с отверстиями маховика двигателя. На маховике двигателя должны быть два диаметрально противоположных направляющих штифта, по которым муфта генератора вставляется в отверстие втулки маховика двигателя. Перед окончательной затяжкой соединения штифты заменяются крепежными болтами.

Для установки и затяжки крепежных болтов вместе вращают ось ротора и коленчатый вал двигателя. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание травм и повреждения оборудования.

Изготовитель двигателя обычно предусматривает специальное приспособление для ручного вращения коленчатого вала. С помощью этого приспособления вращают шестерню, с которой вращение передается на зубчатое колесо маховика двигателя.



Перед выполнением монтажных работ внутри генератора (при выравнивании и установке крепежных болтов муфты) необходимо заблокировать вращение ротора.

##### 4.2.1 ГЕНЕРАТОРЫ С ДВУМЯ ПОДШИПНИКАМИ

Шарнирную муфту устанавливают и регулируют согласно заводской инструкции.

При использовании жесткой муфты сначала выравнивают торцы, установив генератор рядом с двигателем. При необходимости под опоры генератора подставляют клинья. После окончания монтажа муфты необходимо установить защитные устройства. В конструкции генераторной установки с открытой муфтой должны быть предусмотрены соответствующие защитные ограждения.

Осьевая нагрузка на подшипники генератора не допускается. Если конструкция не позволяет исключить осевые нагрузки на подшипники, обратитесь за консультацией на завод-изготовитель.

**Осторожно!** Отсутствие защитных устройств или неправильное выравнивание могут привести к травмам и повреждению оборудования.

##### 4.2.2 ГЕНЕРАТОРЫ ТИПОВ НС И НСК С ОДНИМ ПОДШИПНИКОМ

На заводе втулку генератора и торцы ротора покрывают консервантом. Перед сборкой слой консерванта **НЕОБХОДИМО** удалить.

Для удаления консерванта рекомендуется воспользоваться растворителем на основе нефтепродуктов.

**Осторожно!** Продолжительное воздействие растворителя на кожу опасно для здоровья.

Для генераторов с одним подшипником выравнивание особенно важно. Для достижения наилучшего выравнивания обработанных поверхностей, под опоры генератора можно подложить клинья.

Рекомендуется следующий порядок механического соединения генератора с двигателем:

- Проверьте зазор между посадочной поверхностью под втулку и поверхностью корпуса маховика двигателя. Он должен отличаться от номинала не более чем на 0,5 мм, чтобы тяговое усилие не передавалось на подшипники генератора или двигателя.
- Болты, которыми пружинные пластины крепятся к муфте, должны быть правильно установлены и надежно затянуты. Моменты затяжки приведены в подразделе 7.5.3.4 раздела 7.
- Для доступа к болтовым соединениям муфты и адаптера снимите крышки. Убедитесь, что посадочные поверхности муфты не загрязнены и свободны от смазки.

#### 4. ГЕНЕРАТОРЫ ТИПА НС

Проверьте соосность дисков муфты и втулки адаптера. Соосность можно отрегулировать с помощью деревянных клиньев, которые вставляют между адаптером и крыльчаткой. Можно также подвесить ротор на тросе, продетом через отверстие адаптера.

Подведите генератор к двигателю и одновременно соедините оба диска муфты и обе втулки корпуса, поддвигая генератор к двигателю, пока диски муфты не встанут вровень с маховиком, а втулки корпуса не окажутся на месте.

#### ГЕНЕРАТОРЫ ТИПА НСК

Вверните две направляющие шпильки (входят в комплект) в противоположные резьбовые отверстия маховика двигателя, размещенные примерно на горизонтальной центральной линии. Подведите генератор к двигателю так, чтобы диски муфты ротора двигались по направляющим, и поддвигайте генератор к двигателю, пока диски муфты не встанут вровень с маховиком, а втулки корпуса не окажутся на месте.

- Наживите болты корпуса и муфты, проложив шайбы большого размера между головкой болта муфты и диском муфты. Равномерно затяните болты, обеспечив правильное выравнивание.

#### ГЕНЕРАТОРЫ ТИПА НСК

Выньте направляющие шпильки и заверните вместо них болты.

- Затяните болты корпуса.
- Затяните болты крепления диска муфты к маховику двигателя. Момент затяжки должен быть указан в руководстве по монтажу двигателя.

#### 8. ГЕНЕРАТОРЫ ТИПА НС

Удалите приспособления для выравнивания ротора (деревянные клинья или 2 винта M10 и сменные накладки).

**Внимание!** Неверный монтаж защитных приспособлений или неверное выравнивание генератора могут привести к травмам или повреждению оборудования.

### 4.3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Рама генератора должна быть надежно соединена с металлическим основанием генераторной установки. Если между рамой генератора и его основанием установлены амортизаторы для гашения вибрации, то раму необходимо соединить с основанием с помощью специального кабеля (обычно сечение кабеля выбирают равным 1/2 сечения питания кабелей).



**Предупреждение!**

Заземление должно быть выполнено в соответствии с местными нормами.

### 4.4 ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ

#### 4.4.1 ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ

Перед пуском генераторной установки необходимо дважды проверить изоляцию – после сборки и после монтажа на объекте (см. раздел 7.1).

**Важно!** Проверка обмоток высоким напряжением уже выполнена на заводе, повторные испытания высоким напряжением могут привести к ухудшению качества изоляции и тем самым к сокращению срока службы. Если для приемки необходимо провести испытания обмоток высоким напряжением в присутствии заказчика, следует выбирать пониженное испытательное напряжение, выбираемое по формуле: Испытательное напряжение = 0,8 (2 × Номинальное напряжение + 1000) В.

#### 4.4.2 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

##### 4.4.2.1 ТИПЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ.

##### ГЕНЕРАТОРЫ НС 4 И 5.

Генераторы этих типов оборудованы двунаправленным вентилятором с радиальными лопастями и обычными выпускными воздушными решетками полной высоты.

##### ГЕНЕРАТОРЫ НС 6 И 7.

Генераторы этих типов оборудованы вентилятором с наклонными лопастями и обычными выпускными воздушными решетками полной высоты.

##### ГЕНЕРАТОРЫ НСК 4, 5 И 7.

Генераторы этих типов оборудованы вентилятором с наклонными лопастями, заключенным внутри спиральной камеры, с выпускными решетками в половину высоты генератора. Конструкция обеспечивает оптимальную производительность вентиляторов.

#### 4.4.2.2 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

##### ГЕНЕРАТОРЫ НСК.

Эти генераторы оснащены усовершенствованной вентиляторной системой охлаждения со спиральной камерой. Конструкция системы охлаждения допускает вращение этих генераторов только по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя.

##### ГЕНЕРАТОРЫ НС.

Направление вращения этих генераторов произвольное.

##### Вращение фаз

Направление вращения генераторов НС произвольное, однако вращение фаз рассчитано на направление по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя. Если ротор генератора должен вращаться против часовой стрелки, необходимо соответствующим образом переключить фазы. Схема включения при вращении ротора против часовой стрелки высылается изготовителем по запросу.

#### 4.4.3 НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА

Убедитесь, что проектные значения напряжения и частоты генераторной установки соответствуют значениям, указанным на заводской табличке генератора.

Генераторы НС4/5 обычно оснащаются переключаемой обмоткой с 12 выводами. Для изменения напряжения необходимо выполнить переключения обмотки согласно схемам, приведенным в конце настоящего руководства.

#### 4.4.4 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Для настройки автоматического регулятора напряжения снимите крышку регулятора и выполните настройку согласно разделу 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.4.4.3 или 4.4.4.4 в зависимости от типа установленного регулятора. Тип установленного регулятора (SX440, SX421, MX341 или MX321) указан на заводской табличке генератора.

Первичная настройка регулятора уже выполнена на заводе. Как правило, для проведения предпусковых испытаний такой настройки бывает достаточно. Дальнейшую настройку выполняют для улучшения рабочих характеристик генераторной установки в условиях эксплуатации. Этот процесс подробно описан в разделе «Испытания под нагрузкой».

##### 4.4.4.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ SX440

Перед пуском необходимо проверить, соответствует ли расположение перемычек на регуляторе напряжения проектным характеристикам генераторной установки.

Расположение перемычек показано на рис. 4а.

###### 1. Выбор частоты

50 Гц	СОЕД. С-50
60 Гц	СОЕД. С-60

###### 2. Выбор устойчивости

Типоразмер НС4/5	СОЕД. В-С
Типоразмер НС6/7	СОЕД. А-В

###### 3. Выбор чувствительности

СОЕД. 2-3
СОЕД. 4-5
СОЕД. 6-7

###### 4. Прерывание возбуждения

СОЕД. К1-К2
-------------

##### 4.4.4.2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ SX421

Перед пуском необходимо проверить, соответствует ли расположение перемычек на регуляторе напряжения проектным характеристикам генераторной установки.

Расположение перемычек показано на рис. 4б.

###### 1. Выбор частоты

50 Гц	СОЕД. С-50
60 Гц	СОЕД. С-60

###### 2. Выбор устойчивости

Типоразмер НС4/5	СОЕД. В-С
Типоразмер НС6/7	СОЕД. А-В

###### 3. Прерывание возбуждения

Клеммы находятся на дополнительной колодке. К1-К2

#### 4.4.4.3 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ MX341

Перед пуском необходимо проверить, соответствует ли расположение перемычек на регуляторе напряжения проектным характеристикам генераторной установки.

Расположение перемычек показано на рис. 4с.

###### 1. Выбор частоты

4 полюса	50 Гц	СОЕД. 2-3
4 полюса	60 Гц	СОЕД. 1-3
6 полюсов	50 Гц	НЕТ СОЕД.
6 полюсов	60 Гц	СОЕД. 1-2

###### 2. Выбор устойчивости

Типоразмер НС4/5	СОЕД. В-С
Типоразмер НС6/7	СОЕД. А-В

###### 3. Выбор чувствительности

СОЕД. 2-3
СОЕД. 4-5
СОЕД. 6-7

###### 4. Прерывание возбуждения

К1-К2 соед. для норм работы

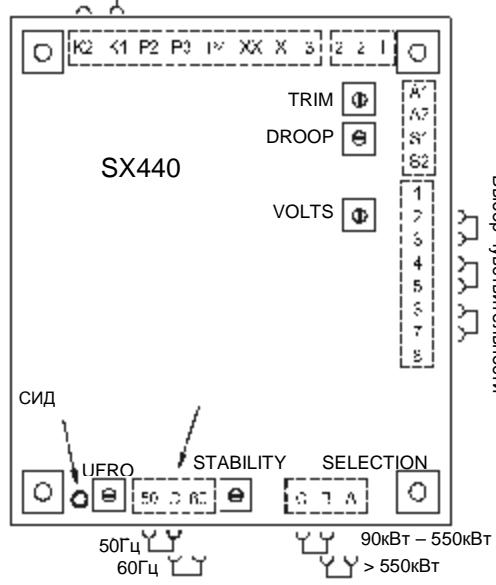


Рис. 4а

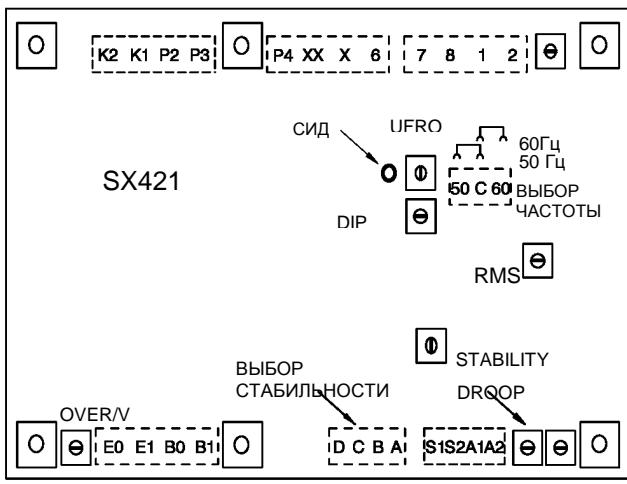


Рис. 4b

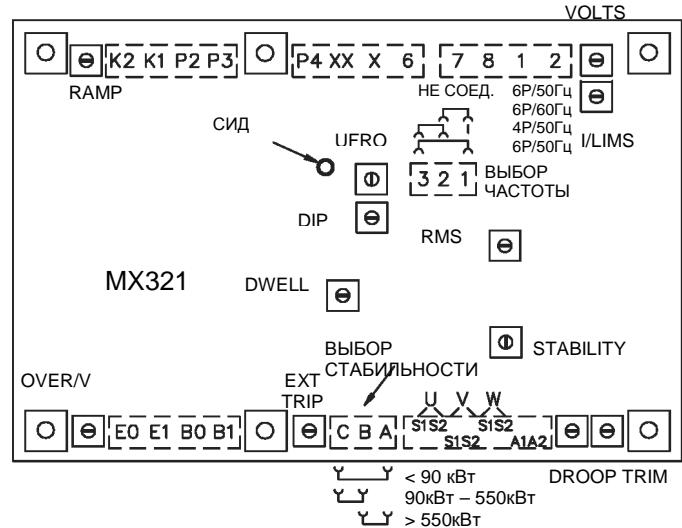


Рис. 4d

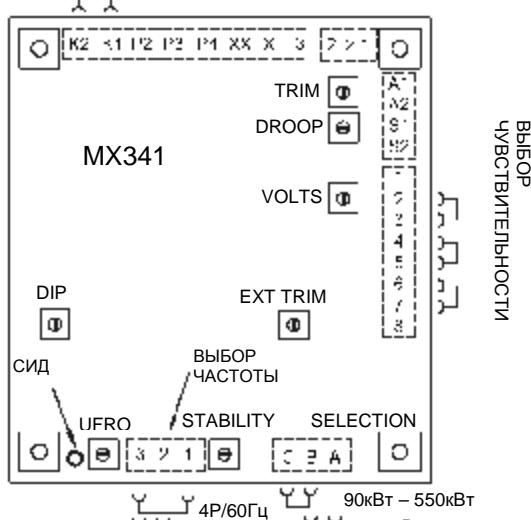


Рис. 4c

#### 4.4.4.4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ МХ321

Перед пуском необходимо проверить, соответствует ли расположение перемычек на регуляторе напряжения проектным характеристикам генераторной установки.

Расположение перемычек показано на рис. 4d.

##### 1. Выбор частоты

4 полюса	50 Гц	СОЕД. 2-3
4 полюса	60 Гц	СОЕД. 1-3
6 полюсов	50 Гц	НЕТ СОЕД.
6 полюсов	60 Гц	СОЕД. 1-2

##### 2. Выбор устойчивости

Типоразмер НС4/5	СОЕД. В-С
Типоразмер НС6/7	СОЕД. А-В

##### 3. Прерывание возбуждения

Клеммы находятся на дополнительной колодке. К1-К2

#### 4.5 ИСПЫТАНИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ



##### Предупреждение!

Во время испытаний иногда приходится снимать защитные крышки для регулировки, при этом открывается доступ к клеммам и узлам, находящимся под током. Испытания и регулировки должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие удостоверения о допуске к работе на электроустановках.

##### 4.5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Для подключения испытательной аппаратуры используются винтовые и пружинные клеммы.

Для проведения предпусковых испытаний требуется как минимум вольтметр для измерения напряжения между фазами или между фазой и нулем; частотомер; измеритель тока нагрузки и измеритель мощности. При использовании реактивной нагрузки желательно также иметь измеритель коэффициента мощности.

**Важно!** При подсоединении кабелей измерительной аппаратуры убедитесь, что допустимое напряжение кабеля по крайней мере не меньше проектного напряжения генератора. У генераторов НС4/5 наконечник кабеля для подсоединения нагрузки укладывают поверх наконечника вывода обмотки и зажимают гайками.

**Внимание!** Проверьте надежность крепления наконечников всех внутренних и внешних кабелей, затем установите все крышки клеммных коробок и защитные устройства. Ненадежное крепление клемм или отсутствие крышки могут привести к травмам или повреждению оборудования.

## 4.6 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК



### Предупреждение!

Во время испытаний иногда приходится снимать защитные крышки для регулировки, при этом открывается доступ к клеммам и узлам, находящимся под током. Испытания и регулировки должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие удостоверения о допуске к работе на электроустановках. По окончании регулировочных работ все крышки должны быть установлены на место.

По окончании сборки генераторной установки перед пуском необходимо проверить, все ли предусмотренные изготовителем двигателя подготовительные процедуры были выполнены, а также убедиться, что регулировка двигателя исключает работу генератора со скоростями более 125% от номинальной.

### Важно!

Превышение номинальной скорости вращения генератора при регулировке двигателя на собранной установке может привести к повреждению вращающихся деталей генератора.

Снимите крышку регулятора напряжения и поверните потенциометр VOLTS против часовой стрелки до упора. Запустите установку без нагрузки с номинальной частотой вращения. Постепенно поворачивая потенциометр VOLTS по часовой стрелке, добейтесь, чтобы напряжение на выходе было равно номинальному. Расположение регулировочного потенциометра показано на рис. 4а - 4д.

### Важно!

**Запрещается превышать номинальное выходное напряжение генератора, указанное на заводской табличке.**

Положение потенциометра STABILITY регулируется на заводе и обычно не требует дополнительной регулировки. Признаком необходимости регулировки этого потенциометра обычно являются нестабильные показания вольтметра. Расположение этого регулировочного потенциометра также показано на рис. 4а - 4д. Порядок регулировки следующий:

1. Запустите генераторную установку без нагрузки. Убедитесь, что скорость вращения вала генератора соответствует номинальной и не изменяется.
2. Поверните регулировочный потенциометр STABILITY по часовой стрелке. Затем, постепенно поворачивая его против часовой стрелки, добейтесь нестабильности показаний вольтметра.

Окончательно установите потенциометр в положение слегка правее найденной точки нестабильности, чтобы система выдавала стабильное напряжение на границе области устойчивости.

### Важно!

**Если у регулятора MX341 или MX321 горит светодиод и на выходе нет напряжения, см. разделы EXC TRIP или OVER/V (ниже).**

## 4.7 ИСПЫТАНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ



### Предупреждение!

Во время испытаний иногда приходится снимать защитные крышки для регулировки, при этом открывается доступ к клеммам и узлам, находящимся под током. Испытания и регулировки должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие удостоверения о допуске к работе на электроустановках. По окончании регулировочных работ все крышки должны быть установлены на место.

## 4.7.1 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Расположение регулировочных потенциометров показано на рис. 4а - 4д.

После первоначальной регулировки потенциометров VOLTS и STABILITY дополнительная настройка автоматического регулятора напряжения обычно не требуется. Если под нагрузкой генератор выдает нестабильное напряжение, отрегулируйте стабильность (см. подраздел 4.6).

Если все-таки наблюдается нестабильность напряжения под нагрузкой или пропадания напряжения, проверьте, соответствуют ли признаки неисправности указанным в следующих подразделах. Если это так, выполните необходимые настройки, как указано ниже.

### 4.7.1.1 UFRO (Under Frequency Roll Off – функция снижения выходного напряжения при падении частоты вращения, для регуляторов SX440, SX421, MX341 и MX321)

Регулятор напряжения оснащен схемой защиты от падения частоты вращения, которая обеспечивает следующую зависимость выходного напряжения от частоты вращения (в Гц):



Рис. 5

С помощью потенциометра UFRO регулируется положение точки излома.

Признаки неправильной регулировки этого потенциометра следующие: а) светодиод над потенциометром UFRO постоянно горит, если генератор работает под нагрузкой; б) нестабильность выходного напряжения под нагрузкой, то есть при работе на наклонной ветви характеристики.

Для уменьшения частоты точки перегиба регулятор поворачивают вправо, при этом светодиод должен погаснуть. На правильно отрегулированной системе светодиод должен загораться, как только частота падает ниже номинальной, например, 47 Гц для генераторов с номинальной частотой 50 Гц или 57 Гц для генераторов с номинальной частотой 60 Гц.

**Важно!**

Если у регулятора MX341 или MX321 горит светодиод и на выходе нет напряжения, см. разделы EXC TRIP или OVER/V (ниже).

#### 4.7.1.2 EXC TRIP (Блокировка возбуждения, регуляторы MX341 и MX321)

Регуляторы напряжения с питанием от генератора с постоянным магнитом подают питание на обмотку возбуждения даже при замыкании между двумя фазами или фазой и землей в нагрузке. Для защиты обмоток генератора регулятор напряжения оборудован схемой защиты, которая при обнаружении перевозбуждения через заданное время (например, 8-10 секунд) отключает генератор.

Признак неправильной настройки – отсутствие выходного напряжения под нагрузкой или при небольшой перегрузке, при этом светодиод горит постоянно.

Правильной настройке соответствует напряжение 70 В +/- 5% между клеммами X и XX.

#### 4.7.1.3 OVER/V (Перенапряжение, регуляторы SX421 и MX321)

Регулятор оборудован схемой защиты от перенапряжения, которая отключает напряжение возбуждения при пропадании сигнала на входе регулятора.

Регулятор MX321 оборудован электронной схемой защиты от перенапряжения, а также выдает сигнал для управления внешним реле.

Регулятор SX421 оборудован только схемой сигнализации для управления внешним реле, которое ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО в системах с защитой от перенапряжения.

При неправильной настройке выходное напряжение генератора пропадает при отсутствии нагрузки или в момент ее снятия нагрузки, при этом загорается светодиод.

Правильной настройке соответствует напряжение 300 В +/- 5% между клеммами E1 и E0.

Для увеличения рабочего напряжения схемы защиты регулировочный потенциометр OVER/V вращают по часовой стрелке.

#### 4.7.1.4 НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ SX421, MX341 И MX321

Для настройки динамической нагрузочной способности генераторной установки введены дополнительные регулировочные элементы DIP и DWELL. Общие характеристики генераторной установки зависят не только от характеристик генератора, но и от мощности двигателя и постоянной времени его регулятора.

Регулировка величины отрицательного или положительного приращения напряжения зависит от характеристик двигателя. Изменение напряжения всегда отстает от изменения частоты вращения.

#### Регулировка динамической нагрузки с помощью функции DIP (регуляторы SX421, MX341 и MX321)

Потенциометр DIP регулирует наклон спадающей ветви зависимости напряжения от частоты в Гц (часть графика с левой стороны от точки излома):

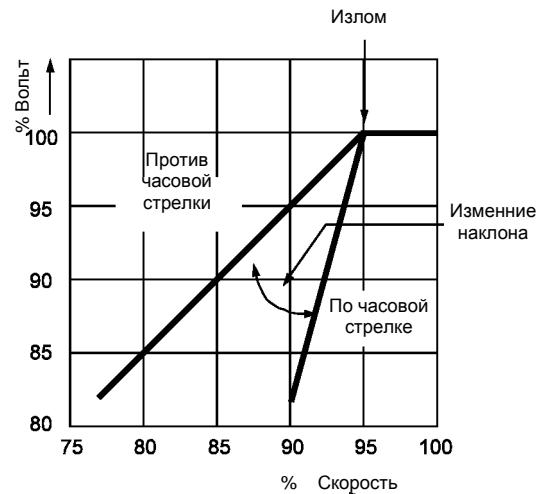


Рис. 6

#### Регулировка динамической нагрузки с помощью функции DWELL (регулятор MX321)

С помощью потенциометра DWELL регулируется временная задержка между нарастанием напряжения и нарастанием скорости.

Эта задержка вводится для снижения выходной мощности генератора, чтобы она не превышала имеющуюся мощность двигателя во время нарастания скорости. Тем самым обороты двигателя восстанавливаются быстрее.

Эта регулировка также работает ниже точки излома, то есть если при переключении нагрузки обороты не падают ниже точки излома, то положение регулятора DWELL не учитывается.

Время восстановления увеличивается при повороте движка регулятора вправо.

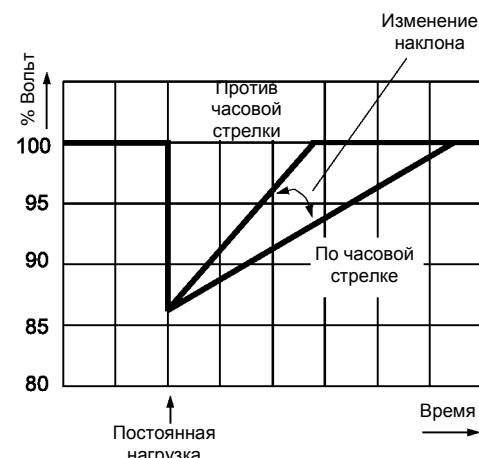


Рис. 7

Приведенные графики даны для примера, так как реальный график строится на основе совокупных характеристик регулятора напряжения и регулятора числа оборотов двигателя.



#### Предупреждение!

По окончании работ необходимо установить на место все крышки, в противном случае возможны травмы или смерть.

#### **4.7.1.5 RAMP (нарастание напряжения при пуске, регулятор MX321)**

Потенциометр RAMP регулирует время, необходимое для нарастания выходного напряжения до номинального значения при пуске генератора. На заводе время нарастания устанавливают равным 3 с, что подходит для большинства установок. Это время можно уменьшить до 1 с, если повернуть потенциометр против часовой стрелки до упора, или увеличить до 8 с, если повернуть потенциометр по часовой стрелке до упора.

### **4.8 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Необходимые действия по предпусковой проверке принадлежностей, монтируемых на генератор, перечислены в разделе "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" настоящего руководства.

Если в комплект поставки генератора включены принадлежности, монтируемые на пульте, то все необходимые инструкции должны быть вложены в настоящее руководство.

По окончании всех регулировок установите на место крышку регулятора напряжения.

## РАЗДЕЛ 5

### МОНТАЖ – ЧАСТЬ 2

#### 5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объем работ при монтаже на объекте зависит от конструкции генераторной установки. Так, если генератор смонтирован в закрытой установке со встроенными пультами и рубильниками, то монтажные работы сводятся к подключению нагрузки к выходным клеммам генератора. В этом случае необходимо руководствоваться инструкцией производителя и местными нормами.

Если генераторная установка поставляется без пультов или без рубильников, то при подключении генератора необходимо учесть рекомендации, перечисленные ниже.

#### 5.2 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ

Кабельный ввод клеммной коробки располагается с правой стороны (по специальному заказу кабельный ввод может быть выполнен и с левой стороны), если смотреть с заднего конца. Для сверления или пробивки отверстий под кабельные уплотнители обе панели можно снять. При использовании одножильных кабелей для монтажа кабельных уплотнителей требуется установить пластину из изоляционного или немагнитного материала.

При монтаже кабелей, заводимых в клеммную коробку, необходимо соблюдать общепринятые правила, в частности максимально снизить нагрузку на крепежные элементы и не допускать продольных механических воздействий на клеммы.

Кабели, вводимые в клеммную коробку снаружи, должны быть зафиксированы на достаточном расстоянии от осевой линии генераторной установки, чтобы радиус их изгиба в точке ввода в клеммную коробку не был слишком мал и чтобы перемещение генератора на амортизаторах не вызывало чрезмерных нагрузок на кабель.

Перед окончательной разводкой проверьте сопротивление изоляции обмоток. При этом регулятор напряжения нужно отсоединить, а провода температурных датчиков – заземлить.

Для измерения сопротивления изоляции используйте мегомметр с испытательным напряжением 500 В или аналогичный. Если сопротивление изоляции меньше 5 МОм, обмотки необходимо просушить, как указано в разделе «Ремонт и обслуживание» настоящего руководства.

При подсоединении кабелей к клеммам генераторов типоразмера 4 наконечник внешнего кабеля кладут поверх наконечников выводов обмоток и затягивают гайкой.

##### Важно!

Чтобы металлические опилки не попали в клеммную коробку, панели следует сверлить только в снятом состоянии.

#### 5.3 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КЛЕММ

**Подготовка:** обезжирьте поверхности контактов и слегка зачистите их до блеска, следя за тем, чтобы не поцарапать поверхность.

**Момент затяжки** для всех соединений, принадлежностей, кабелей и т.п. при монтажных работах на генераторе: 45 Нм.

**Кабели для подключения нагрузки** подсоединяют к клеммам с помощью болтов из стали 8.8, используя приспособления для предотвращения рывинчивания при вибрации.

Таблица для ориентировочного выбора размеров болтов и момента:

ТИПОРАЗМЕР	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	РАЗМЕР БОЛТА	МОМЕНТ Н·м
4	-	12	45
5	13	12	50
6	17	14	70
7	17	16	90

Правильность момента затяжки соединений следует периодически проверять.

#### 5.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

На заводе нейтраль генератора не соединяют с его корпусом. Клемма заземления находится в клеммной коробке рядом с линейными клеммами. Если нейтраль должна быть соединена с землей, то клемму нейтрали соединяют в коробке с клеммой заземления с помощью кабеля с подходящим сечением (как правило, равным половине сечения линейных кабелей). Производитель генераторной установки обязан обеспечить электрическое подключение основания генераторной установки и корпуса генератора к клемме заземления, расположенной в клеммной коробке.

**Внимание!** Заземление должно быть выполнено согласно местным нормам по эксплуатации электроустановок и технике безопасности.

#### 5.5 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Заказчик оборудования, его подрядчики и субподрядчики обязаны обеспечить соответствие системы требованиям местных органов сертификации, инспекций, электросетей, а также нормам техники безопасности.

По запросу высыпаются графики токов утечки при неисправностях, необходимые для разработки защитных устройств генераторной установки, а также значения реактивностей генератора, использованные для расчета этих графиков.



**Неправильный монтаж генератора или отсутствие надлежащих защитных систем могут привести к травмам или повреждению оборудования.**

##### Предупреждение!

Все монтажные работы должны проводиться специалистами, имеющими удостоверения о допуске к монтажным работам на электроустановках.

#### 5.6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед запуском генераторной установки убедитесь, что все кабели подведены правильно и что все предпусковые проверки выполнены.

Если генератор оборудован воздушными фильтрами, то перед пуском они должны быть заправлены маслом. Порядок заправки описан в разделе «Обслуживание» (подраздел 7.3.2).

Автоматический регулятор напряжения настраивается в процессе заводских испытаний генератора, поэтому обычно его дополнительная настройка не требуется.

Если при вводе установки в эксплуатацию возникают неполадки, см. раздел «Ремонт и обслуживание», подраздел «Поиск неисправностей» (7.4.).

## РАЗДЕЛ 6

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В клеммной коробке можно установить дополнительные устройства для управления генератором. Если эти устройства установлены на заводе, то в конце настоящего руководства должны быть вклеены схемы их включения. Если эти устройства приобретаются дополнительно, то к ним прилагаются инструкции по монтажу.

В следующей таблице приведен перечень дополнительных устройств для разных регуляторов напряжения:

Регулятор напряжения	Параллельное включение со спадающей или астатической характеристикой	Ручная регулировка напряжения	Управление по реактивной мощности/коэффициенту мощности	Ограничение тока
SX440	a	r	a	r
SX421	a	r	a	r
MX341	a	a	a	r
MX321	a	a	a	a

Таблица 4

#### 6.1 ВЫНОСНОЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ПОДСТРОЙКИ НАПРЯЖЕНИЯ (ВСЕ ТИПЫ АРН)

Генератор может быть дополнительно оборудован выносным регулятором для ручной подстройки напряжения.

Выносной регулятор для ручной подстройки напряжения подсоединяется к клеммам 1 и 2 АРН. При отсутствии выносного регулятора эти клеммы должны быть замкнуты.

При установке выносного потенциометра для ручной подстройки напряжения перемычку между клеммами 1 и 2 удаляют.

У АРН типов SX440 и MX341 перемычка между клеммами 1 и 2 находится на клеммной колодке.

У АРН типов SX421 и MX321 перемычка между клеммами 1 и 2 находится непосредственно на клеммах АРН.

#### 6.2 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед тем, как монтировать устройство для параллельного включения, необходимо учесть следующее:

Перед параллельным подключением к другому генератору или сетевому вводу необходимо обеспечить одинаковый порядок следования фаз, а также следующие условия:

1. Частоты двух источников должны совпадать с высокой точностью.
2. Напряжения двух источников должны совпадать с высокой точностью.
3. Фазовые углы напряжений двух источников должны совпадать с высокой точностью.

Для обеспечения этих условий имеются разнообразные средства от синхронизирующих ламп до полностью автоматических синхронизаторов.

При параллельной работе на каждом генераторе должны быть установлены как минимум следующие измерительные приборы: вольтметр, амперметр, измеритель мощности (в режиме измерения общей мощности по генератору) и частотомер. Эти приборы требуются для регулировки устройств управления двигателем и генератором (они должны совместно использовать мощность двигателя и реактивную мощность генератора).

##### Важно!

**Несоблюдение условий 1, 2 и 3 при подключении параллельного генератора приведет к выходу из строя оборудования из-за механических и электрических перегрузок.**

Необходимо учесть, что:

1. Мощность двигателя вычисляется по характеристикам двигателя, и распределение мощности двигателя между генераторными установками задает характеристика регулятора частоты вращения двигателя;
2. Реактивная мощность вычисляется по характеристикам генератора, и распределение реактивной мощности между генераторными установками задает характеристика системы управления возбуждением.

Порядок настройки регулятора частоты вращения двигателя должен быть приведен в руководстве по генераторной установке.



#### 6.2.1 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СО СПАДАЮЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

Чаще всего для распределения реактивной мощности между включенными параллельно генераторами применяют схему, по которой напряжение генератора снижается при падении коэффициента мощности (т.е. при повышении реактивной мощности). Такая схема строится с использованием трансформатора тока (Т.Т.), который выдает на регулятор напряжения сигнал, пропорциональный текущему фазовому углу (т.е. коэффициенту мощности).

Ток от трансформатора тока проходит через нагрузочный резистор, расположенный на плате АРН. Часть напряжения нагрузочного резистора суммируется с общим входным сигналом АРН. Для увеличения крутизны спада характеристики движок потенциометра DROOP поворачивают по часовой стрелке.

На следующих графиках показано, как работает распределение с ниспадающей характеристикой в простой двухгенераторной системе.

**Нагр. при  $\cos \varphi = 0$**

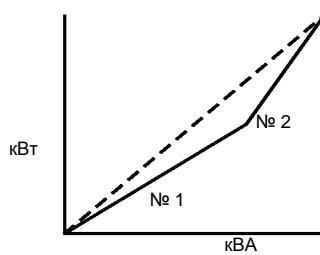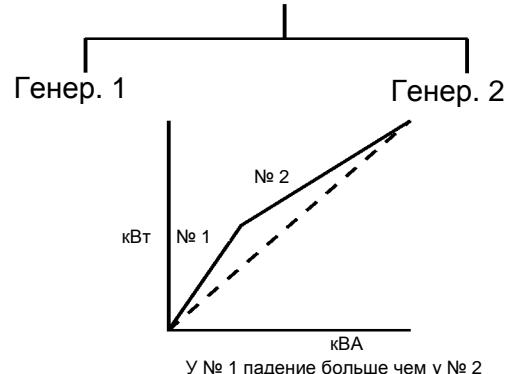

Как правило, наклон характеристики 5% при максимальном токе нагрузки и нулевом  $\cos \phi$  обеспечивает эффективное распределение реактивной мощности.

Если блок для параллельного включения с ниспадающей характеристикой устанавливается на генератор на заводе, то правильность его подключения уже проверена и номинальный наклон характеристики выставлен. Окончательно наклон характеристики устанавливают при пусконаладочных работах на генераторной установке.

Несмотря на то, что номинальный наклон характеристики выставлен на заводе, рекомендуется выполнить настройку, как описано ниже.

### 6.2.1.1 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

В зависимости от расчетной нагрузки для настройки рекомендуется использовать следующие параметры (все значения для номинального тока):

Коэффициент мощности нагрузки = 0,8 (при ном. токе нагрузки)  
УСТАНОВИТЬ НАКЛОН 3%

Коэффициент мощности нагрузки = 0 (при ном. токе нагрузки)  
УСТАНОВИТЬ НАКЛОН 5%

Наиболее точно наклон можно выставить при низком коэффициенте мощности нагрузки.

Для каждого генератора:

Запустите генератор в одиночном режиме с номинальной скоростью вращения или со скоростью, большей номинальной на 4% (зависит от типа регулятора и номинального напряжения). Подключите нагрузку, соответствующую номинальному току генератора. Вращая движок регулировочного потенциометра DROOP, установите наклон характеристики в соответствии с вышеприведенной таблицей. Наклон увеличивается при повороте движка по часовой стрелке. Расположение потенциометра показано на рис. 4а - 4д.

Примечание 1)

При обратной полярности трансформатора тока напряжение генератора будет расти с увеличением нагрузки. Полярность клемм S1 и S2, показанная на схемах подключения, рассчитана на вращение ротора генератора по часовой стрелке, если смотреть со стороны вала. При другом направлении вращения клеммы S1 и S2 нужно поменять местами.

Примечание 2)

Прежде всего, все генераторы должны быть одинаково настроены. Точная настройка наклона характеристики менее важна.

Примечание 3)

Генератор со схемой регулировки для параллельного включения, настроенной на коэффициент мощности 0,8 при номинальной нагрузке, в одиночном режиме не поддерживает обычную регулировку с коэффициентом 0,5%. Для восстановления регулировки в одиночном режиме требуется соединить клеммы S1 и S2.

**Важно!**

Если ТОПЛИВО для двигателя ЗАКОНЧИТСЯ, то генератор может начать работать в режиме электродвигателя, в результате его обмотки быстро выйдут из строя. В этом случае необходимо установить датчики, которые будут следить за направлением передачи энергии и при необходимости отключать основной рубильник.

ПРОПАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ генератора приводит к возникновению колебаний тока с большой амплитудой, в результате обмотки быстро

выйдут из строя. В этом случае необходимо установить датчики, которые будут следить за наличием напряжения возбуждения и при необходимости отключать основной рубильник.

### 6.2.2 АСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

При параллельном включении генератора для регулировки напряжения дополнительно включают трансформатор тока в качестве датчика.

Дополнительное оборудование для работы в параллельном режиме устанавливается только на заводе, однако по запросу могут быть предоставлены схемы соединений для этого оборудования. Выключатель для замыкания вторичной обмотки регулировочного трансформатора тока приобретается и устанавливается заказчиком самостоятельно.

**Важно!**

В каждом генераторе с возможностью работы в параллельном режиме должен быть установлен выключатель для замыкания нагрузочного резистора трансформатора тока (клеммы S1 и S2.) Этот выключатель должен быть замкнут:  
а) при неработающей генераторной установке; б) если генераторная установка работает в одиночном режиме.

Схемы для переделки управления генератора с ниспадающей характеристикой на астатическое высылаются по запросу. Порядок настройки не отличается от описанного в подразделе 6.2.1.1.

### 6.3 РУЧНОЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (РРН) ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ MX341 И MX321

Ручной регулятор предназначен для аварийного управления возбуждением при отказе АРН.

Это устройство питается от генератора с постоянным магнитом. Выходное напряжение задается вручную, но ток возбуждения поддерживается на постоянном уровне автоматически независимо от выходного напряжения или частоты вращения генератора.

Устройство может работать в режимах MANUAL (ручной), OFF (выкл) и AUTO (авто).

**MANUAL (ручной режим работы)**

- обмотка возбуждения подключена к выходу РРН. Выходное напряжение генератора регулируется вручную подбором тока возбуждения.

**OFF (возбуждение выключено)**

- обмотка возбуждения отключена от РРН и АРН.

**AUTO (автоматический режим работы)**

- обмотка возбуждения подключена к выходу АРН. Выходное напряжение генератора автоматически поддерживается равным заданному.

### 6.4 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ SX421 И MX321

Это устройство прекращает подачу тока на обмотку возбуждения при перенапряжении, возникающем из-за потери входного сигнала АРН или отказа выходных цепей АРН.

Для АРН MX321 устройство поставляется в виде комплекта для монтажа на пульте управления.

Для АРН SX421 дополнительно поставляется реле для установки на генераторе.

**Важно!**

Для нормальной работы АРН без реле между клеммами K1 и K2 на дополнительной клеммной колодке устанавливается перемычка. При монтаже реле эту перемычку необходимо удалить.

#### 6.4.1 СБРОС УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

При срабатывании реле напряжение на выходе генератора пропадает. Чтобы снова включить возбуждение, необходимо вручную сбросить реле. В выключенном состоянии на рычажке реле видна надпись "OFF" (выкл). Для сброса достаточно перевести рычажок реле в положение "ON" (вкл).

**Опасно!**

При снятой крышке АРН возможно прикосновение к клеммам, находящимся под напряжением. Перед сбросом устройства защиты от перенапряжения сначала следует остановить генераторную установку и заблокировать пусковые устройства двигателя.

Для доступа к реле, установленному на генераторе, необходимо снять крышку АРН.

Реле устанавливают на монтажной скобе АРН слева или справа, в зависимости от размещения АРН. После сброса реле сначала следует установить крышку АРН на место, а затем запустить генераторную установку. Если после сброса защитного реле неисправность не устранена, см. подраздел 7.5.

#### 6.5 ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА (АРН MX321)

Это устройство работает совместно с АРН и ограничивает ток при аварии. Для ограничения тока короткого замыкания между фазами или между фазой и землей необходимо установить трансформатор тока (ТТ) на каждую фазу.

Примечание: трехфазный трансформатор тока можно также использовать для регулировки напряжения с ниспадающей характеристикой. Регулировка наклона характеристики описана в подразделе 6.2.1.1 и к ограничению тока не относится.

Для регулировки ограничения тока служит потенциометр I/LIMIT, расположенный на плате АРН, как показано на рис. 4d. Если трансформаторы тока для устройства ограничения устанавливаются на заводе, то генератор поставляется уже отрегулированным на предельно допустимый ток согласно договору поставки, и дополнительная настройка не требуется. При необходимости настройку выполняют, как описано в подразделе 6.5.1.

##### 6.5.1 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

Запустите генераторную установку без нагрузки. Убедитесь, что регулятор частоты вращения двигателя настроен на номинальную скорость.

Остановите генераторную установку. Удалите перемычку между клеммами K1 и K2 на дополнительной клеммной колодке. Подключите к клеммам K1 и K2 выключатель, рассчитанный на ток до 5А.

Поверните потенциометр I/LIMIT против часовой стрелки до отказа. С помощью болтового трехфазного замыкателя

закоротите обмотку статора на линейных клеммах. Для измерения тока выводов обмотки используйте токоизмерительные клещи.

Разомните выключатель, соединяющий клеммы K1 и K2, и запустите генераторную установку.

Замкните выключатель, соединяющий клеммы K1 и K2. Поворачивая потенциометр I/LIMIT по часовой стрелке, добейтесь, чтобы амперметр показывал нужный ток. После этого разомните выключатель, соединяющий клеммы K1 и K2.

В процессе настройки может сработать защита АРН, и ток пропадет. В этом случае остановите установку и разомните выключатель, соединяющий клеммы K1 и K2. Снова запустите установку и дайте ей поработать 10 минут, не замыкая выключатель, соединяющий клеммы K1 и K2. При этом обмотки генератора будут охлаждаться. После этого повторите процесс настройки.

**Важно!**

Если не дать обмоткам остинуть, это может привести к их перегреву и повреждению.

#### 6.6 РЕГУЛЯТОР КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ (PFC3)

Это устройство предназначено в основном для генераторных установок, работающих параллельно с линейным вводом.

Устройство не оборудовано устройствами защиты от пропадания линейного напряжения или напряжения возбуждения. Защита должна быть предусмотрена в конструкции генераторной установки.

Для блока электронного управления требуется сигнал от трансформаторов тока для измерения наклона характеристики и реактивной мощности. Если блок устанавливается на заводе, то к настоящему руководству прилагаются схемы соединений и дополнительная инструкция по настройке регулятора коэффициента мощности PFC3.

Регулятор контролирует коэффициент мощности по току генератора и подстраивает возбуждение так, чтобы коэффициент мощности оставался постоянным.

Точно так же можно регулировать коэффициент мощности в линии, если трансформаторы тока установить на линейных кабелях. Подробное описание такого включения высыпается по запросу.

Это же устройство можно использовать для регулировки реактивной мощности генератора. Подробное описание такого включения высыпается по запросу.

## РАЗДЕЛ 7

### РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется периодически проверять состояние обмоток (в особенности если после длительных перерывов в работе генератора) и подшипников, см. соответственно подразделы 7.1 и 7.2.

У генераторов, оборудованных воздушными фильтрами, требуется также осматривать и обслуживать фильтры, как описано в подразделе 7.3.

#### 7.1 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ОБМОТОК



##### Предупреждение!

При обслуживании и ремонте возникают опасные факторы, которые могут привести к тяжелым травмам или к смерти. Обслуживание и ремонт должны проводить квалифицированные специалисты, имеющие удостоверения о допуске к эксплуатации электроустановок.

Перед началом ремонта или обслуживания пусковые устройства двигателя должны быть заблокированы. Следует также отключить питание устройства осушения.

##### Типовые значения сопротивления изоляции

Ниже приведена общая информация о сопротивлении изоляции. Ей можно руководствоваться для определения типовых значений сопротивления изоляции в течение всего периода эксплуатации генератора.

##### Сопротивление изоляции новых генераторов

Сопротивление изоляции наряду с другими важными параметрами измеряется в процессе изготовления генератора переменного тока. После этого генератор, упакованы надлежащим образом, отправляют на завод по сборке генераторных установок. Здесь он должен храниться надлежащим образом, то есть должен быть защищен от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Однако невозможно гарантировать, что после доставки на завод по сборке генераторных установок сопротивление обмоток останется на уровне более 100 МОм, как при выпуске.

##### Контроль сопротивления изоляции на сборочном заводе

Методы транспортировки и хранения генератора должны обеспечить его доставку к месту сборки в чистом и сухом состоянии. При надлежащем хранении сопротивление обмоток обычно составляет 25 МОм.

Если сопротивление обмоток нового или неиспользовавшегося генератора падает ниже 10 МОм, то перед отправкой к месту установки обмотки генератора необходимо просушить, используя одну из методик, приведенных ниже. Необходимо также проверить условия хранения генератора на объекте перед монтажными работами.

##### Эксплуатационный контроль сопротивления изоляции

Надежная работа генератора обеспечивается при сопротивлениях изоляции вплоть до 1,0 МОм. Если сопротивление обмоток нового или мало бывшего в употреблении генератора падает до такого уровня, то это обычно связано с нарушением условий эксплуатации или хранения.

В любом случае при снижении сопротивления изоляции обмоток рабочие значения можно восстановить одним из методов просушки.

##### 7.1.1 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБМОТКИ

**Внимание!** При оценке состояния обмотки АРН должен быть отключен, а выводы резистивного датчика температуры – заземлены.

Состояние обмоток проверяют, измеряя сопротивление изоляции между фазами и между каждой фазой и землей.

Сопротивление изоляции измеряют:

1. При периодическом обслуживании.
2. После длительных перерывов в работе.
3. Если имеется подозрение о снижении сопротивления обмоток, например, если генератор находился в условиях повышенной влажности или на обмотки попала влага.

При работе с обмотками, находившимися в условиях повышенной влажности или загрязнения, необходимо соблюдать осторожность. Первоначальное измерение сопротивления изоляции следует проводить с помощью низковольтного мегомметра (при испытательном напряжении до 500 В). Если мегомметр питается от встроенного генератора, то его рукоятку следует поворачивать медленно, чтобы полное испытательное напряжение не прикладывалось к обмоткам. Прибор должен быть подключен только в течение времени, необходимого для быстрой оценки состояния, если ожидаются или сразу отображаются низкие сопротивления изоляции.

Испытания с полным измерительным напряжением следует проводить только после того, как обмотки будут высушены, а при необходимости и после чистки обмоток.

##### Порядок измерения сопротивления изоляции

Отключите все электронные узлы, АРН, электронные защитные устройства и т.п. Заземлите температурные датчики (если есть). Закоротите диоды вращающегося диодного моста. Проверьте, не осталось ли подключенных устройств, которые могут привести к ложным показаниям или которые могут быть повреждены испытательным напряжением.

Выполните измерение изоляции согласно инструкции на измерительный прибор.

Измеренные значения сопротивления изоляции каждой обмотки относительно земли, а также между фазами необходимо сравнить с ориентировочными значениями, приведенными выше для различных этапов эксплуатации генератора. Эксплуатация генератора при сопротивлении изоляции обмоток менее 1,0 МОм не допускается.

**При обнаружении пониженного сопротивления обмоток их необходимо просушить одним из методов, указанных ниже, или сразу несколькими методами.**

##### 7.1.2 МЕТОДЫ ПРОСУШКИ ГЕНЕРАТОРА

###### Прокрутка

Этот способ просушки можно использовать, если генератор в хорошем состоянии некоторое время не работал и находился во влажной атмосфере. Запустите генераторную установку при отключенном напряжении возбуждения (при снятой перемычке между клеммами АРН K1 и K2) и дайте ей поработать минут

10. Такая прокрутка обычно позволяет просушить поверхность обмоток и повысить сопротивление изоляции до величины, большей 1 МОм. После этого генератор можно запустить в рабочем режиме.

### Продувка горячим воздухом

Снимите все крышки, препятствующие отводу воздуха при просушке. Во время просушки воздух должен свободно проходить через генератор и уносить с собой влагу.

Направьте во впускные отверстия генератора поток воздуха от двух тепловентиляторов мощностью 1-3 кВт. При этом источник тепла должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от обмоток, в противном случае возможен перегрев и повреждение изоляции.

Во время просушки измеряйте сопротивление изоляции через каждые полчаса. Полученные значения наносите на график. Просушка считается законченной, если результат соответствует типовому графику сопротивления изоляции при просушке и значениям, приведенным в соответствующем разделе.

Отключите тепловентиляторы, установите на место все крышки и выполните все необходимые проверки.

Если установка не должна быть запущена немедленно, убедитесь, что встроенные сушильные устройства включены, а перед запуском еще раз измерьте сопротивление изоляции.

### Просушка коротким замыканием

**ПРИМЕЧАНИЕ:** эта операция должна выполняться только опытным квалифицированным инженером, хорошо знающим генераторные установки такого типа.

Обеспечьте безопасность работ на генераторе, выполните все подготовительные операции по блокировке и отключению узлов генераторной установки и другого оборудования на объекте.

Замкните линейные клеммы генератора с помощью мощного болтового замыкателя или другого устройства. Замыкающее устройство должно быть рассчитано на полный ток нагрузки.

Отсоедините кабели от клемм АРН "X" и "XX".

Подключите регулируемый источник постоянного напряжения к кабелям "X" (плюс) и "XX" (минус). Источник должен обеспечивать ток до 2,0 А при выходном напряжении от 0 до 24 В.

Подключите амперметр переменного тока для измерения тока через замыкатель.

Установите нулевое напряжение на выходе регулируемого источника и запустите генераторную установку. Постепенно увеличивайте постоянное напряжение, подаваемое на обмотку возбуждения. По мере увеличения тока обмотки возбуждения ток короткозамкнутого статора будет возрастать. За током статора нужно следить и не допускать, чтобы он превысил 80% от номинального выходного тока генератора.

Через каждые 30 минут выполняйте следующее:

Остановите генератор, отключите внешний источник возбуждения измерьте и запишите сопротивления обмоток статора и постройте график. Форму полученного графика сравните с образцом. Просушка считается законченной, если результат соответствует типовому графику сопротивления изоляции при просушке и значениям, приведенным в соответствующем разделе.

При достижении сопротивлением изоляции приемлемого уровня – не менее 1,0 МОм – источник внешнего возбуждения можно отключить, а кабели возбуждения "X" и "XX" снова подсоединить к АРН.

Восстановите все соединения, установите на место все крышки и выполните стандартную процедуру ввода генераторной установки в эксплуатацию.

Если установка не должна быть запущена немедленно, убедитесь, что встроенные сушильные устройства включены, а

перед запуском еще раз измерьте сопротивление изоляции.

### ТИПОВОЙ ГРАФИК СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПРОСУШКЕ

При любом методе просушки генератора сопротивление обмоток следует измерять каждые полчаса и строить график, как показано на рис. 9.

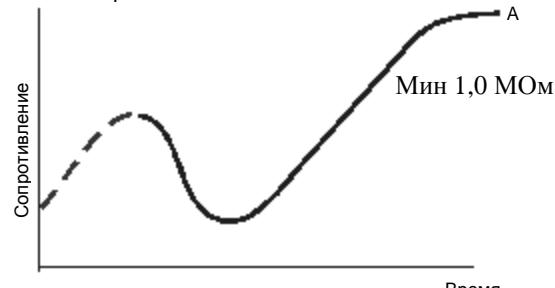


Рис. 9

Время

Выше показан типовой график просушки генератора, в обмотки которого попало большое количество влаги. Хорошо видно временное повышение сопротивления, затем падение и постепенный подъем до рабочего состояния. Точка 'A' (рабочее состояние) должна располагаться выше отметки 1,0 МОм. Если обмотки содержат незначительное количество влаги, часть графика, отмеченная пунктиром, может отсутствовать.

Следует иметь в виду, что обычно для достижения точки 'A' требуется:

- 1 час для генераторов ВС16/18,
- 2 часа для генераторов УС22/27,
- 3 часа для генераторов НС4,5,6 и 7.

После достижения точки "A" необходимо продолжать просушку не менее 1 часа.

Также необходимо помнить, что с ростом температуры обмоток сопротивление изоляции может существенно снизиться. Поэтому значение сопротивления изоляции следует считать достоверным при температуре около 20°C.

Если сопротивление изоляции не удается повысить до 1,0 МОм даже после тщательной просушки указанными выше методами, необходимо измерить показатель поляризации.

При невозможности обеспечить сопротивление изоляции всех компонентов более 1,0 МОм требуется замена обмоток или капитальный ремонт генератора.

**Запускать генератор, сопротивление изоляции обмоток которого меньше предельно допустимого, запрещается.**

#### Важно!

**Короткое замыкание обмоток статора при подключенном АРН недопустимо. Ток, превышающий номинальный ток генератора, приведет к повреждению обмоток.**

После просушки необходимо еще раз проверить, удовлетворяет ли сопротивление обмотки минимальным требованиям.

Рекомендуется следующий порядок повторной проверки сопротивления изоляции обмоток статора:  
Отсоедините кабели нейтрали.

Заземлите фазы V и W и измерьте сопротивление изоляции между фазой U и землей

Заземлите фазы U и W и измерьте сопротивление изоляции между фазой V и землей

Заземлите фазы U и V и измерьте сопротивление изоляции между фазой W и землей

Если минимальное сопротивление изоляции 1,0 МОм не достигнуто, просушку необходимо продолжить, а затем повторить измерения.

## 7.2 ПОДШИПНИКИ

В конструкции генераторов, описанных в настоящем руководстве, могут быть установлены один или два подшипника.

Подшипники		
НС/НСК/НСМ	Рассчитанные на смазку в течение срока службы*	Смазанные и герметизированные†
4	Нет	Стандарт
5	Заказ	Стандарт
6	Заказ	Стандарт
7	Стандарт	Нет

Таблица 5

\* Все подшипники поставляются смазанными консистентной смазкой Kluber Asonic GHY 72.

† Герметизированные подшипники поставляются в закрытом корпусе и не рассчитаны на повторную смазку.

### СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ

<b>Важно!</b>	<b>Срок службы подшипников зависит от режимов работы и условий эксплуатации.</b>
<b>Важно!</b>	<b>Высокие уровни вибрации от двигателя или плохое выравнивание установки повышают нагрузку на подшипники и сокращают их срок службы. Если вибрация установки превышает уровни стандартов BS 5000-3 и ISO 8528-9, срок службы подшипников будет меньше типового. См. подраздел "Вибрация".</b>
<b>Важно!</b>	<b>Длительные перерывы в работе установки в условиях сильной вибрации приводят к деформациям шариков и направляющих подшипников, и тем самым к преждевременному отказу.</b>
<b>Важно!</b>	<b>Повышенная влажность окружающего воздуха или прямой контакт с влагой могут привести к разрушению смазочного материала и к нарушению его смазочных свойств, и тем самым к преждевременному отказу подшипников.</b>

### КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ

Компания Newage рекомендует при пользовании генератором регулярно проверять состояние подшипников с помощью специального оборудования. Лучше всего снять показания приборов в начале срока службы, а затем периодически контролировать состояние подшипников, отмечая износ. В этом случае легко запланировать замену подшипников во время ближайших регламентных работ на генераторе или на двигателе.

### ВИБРАЦИЯ

Генераторы Newage рассчитаны на длительную работу в условиях вибраций, соответствующих стандартам ISO 8528-9 и BS5000-3. (ISO 8528 определяет широкополосные характеристики вибраций, а BS5000 – основную частоту вибраций генераторной установки.)

### СТАНДАРТ BS5000 - 3

Генераторы рассчитаны на длительную работу в условиях линейных вибраций с амплитудой 0,25 мм, частотой от 5 до 8 Гц и среднеквадратической скоростью 9,0 мм/с в диапазоне частот от 8 до 200 Гц, измеренных в любой точке рамы или корпуса установки. Эти ограничения распространяются только на основную частоту вибрации любой сложной формы.

### СТАНДАРТ ISO 8528 - 9

Стандарт ISO 8528-9 относится к спектру частот вибраций от 2 до 300 Гц. Ниже приведена выдержка из ISO 8528 - 9 (значение 1). В этой упрощенной таблице приведены предельно допустимые параметры вибраций в зависимости от мощности и частоты вращения генераторных установок.

УРОВНИ ВИБРАЦИИ, ИЗМЕРЕННЫЕ НА ГЕНЕРАТОРЕ				
Частота вращения двигателя, мин <sup>-1</sup>	Выходная мощность установки, кВА	СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКАЯ АМПЛИТУДА ВИБРАЦИИ, ММ	СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ВИБРАЦИИ, ММ/С	СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ УСКОРЕНИЕ ВИБРАЦИИ м/с <sup>2</sup>
<b>4 полюса</b> 1500 об/мин 50 Гц	< 10 кВА	-	-	-
	> 10... ≤ 50 кВА	0,64	40	25
	> 50... ≤ 125 кВА	0,4	25	16
	> 125... < 250 кВА	0,4	25	16
	> 250 кВА	0,32	20	13
<b>6 полюсов</b> 1000 об/мин 50 Гц 1200 об/мин 60 Гц	> 250... ≤ 1250	0,32	20	13
	> 1250	0,29	18	11
	Диапазон частот вибраций от 2 Гц до 300 Гц.			

Таблица 6

<b>Важно!</b>	<b>Несоответствие любому из указанных выше стандартов приводит к сокращению срока службы подшипников. На такие случаи гарантия не распространяется. При необходимости обратитесь в компанию Newage International Limited за консультацией.</b>
---------------	--

Если уровни вибрации не удовлетворяют приведенным выше условиям:

1. Обратитесь к производителю генераторной установки. Производитель генераторной установки обязан доработать конструкцию с целью максимального снижения уровней вибрации.
2. Уточните в компании Newage, насколько сокращается срок службы подшипников и генератора при несоблюдении упомянутых стандартов.

При необходимости компания Newage готова участвовать в доработке генераторной установки совместно с производителем.

### РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ

Производители подшипников обычно указывают, что срок службы подшипников зависит от множества различных факторов, поэтому точный срок службы определить невозможно.

Несмотря на это, срок службы подшипников можно довести до максимума путем правильного расчета конструкции генераторной установки. Понятие о нагрузках в генераторной установке также поможет продлить срок службы подшипников. Особое внимание следует уделить выравниванию, балансировке, снижению уровней вибрации, соблюдению условий эксплуатации, уходу и контролю.

Компания Newage не предоставляет графики срока службы подшипников, но рекомендует практически целесообразные интервалы замены подшипников исходя из норм L10, качества смазки и рекомендаций производителей подшипников и смазочных материалов.

Для установок общего назначения, считая, что уровни вибраций удовлетворяют ISO 8528-9\* и BS5000-3\*, а температура окружающего воздуха не превышает 50°C, рекомендуются следующие примерные сроки замены подшипников.

(\*см. раздел «Вибрация»)

Подшипники, рассчитанные на смазку в течение срока службы – примерно 30 000 часов работы.

Герметизированные подшипники – примерно 40 000 часов работы.

(При условии регулярного обслуживания и использования только смазки Kluber Asonic GHY 72 во всех подшипниках.)

Необходимо учесть, что подшипники при хороших условиях могут прослужить и дольше рекомендованных сроков замены. Но при этом риск отказа подшипника возрастает.

За консультацией по вопросам срока службы подшипников в генераторах Newage International обратитесь в ближайшее представительство Newage или обратитесь непосредственно на завод в Стэмфорд.

Адреса приведены на обложке.

### 7.3 ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Стандартная комплектация по желанию заказчика может быть дополнена воздушными фильтрами для удаления взвешенных в воздухе частиц (пыли). У генераторов типоразмеров 6 и 7 фильтры устанавливаются только при сборке, а у генераторов типоразмеров 4 и 5 они могут быть установлены и после сборки.

Все фильтры перед пуском генераторной установки необходимо заправить маслом (см. 7.3.1).

Срок обслуживания фильтров зависит от условий загрязнения на объекте. Чтобы определить, когда требуется обслуживание фильтров, необходимо регулярно осматривать фильтрующие элементы.



**Предупреждение!**

При снятии фильтрующих элементов возможно прикосновение к токоведущим частям.  
Запрещается снимать фильтрующие элементы на работающем генераторе.

#### 7.3.1 ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Выньте фильтрующие элементы из держателей. Очистите фильтрующий элемент, погрузив его в подходящее обезжирающее вещество, или промойте его до полной чистоты.

Кроме того, для очистки можно воспользоваться струей воды под давлением, подаваемой через шланг с плоской насадкой. Промывайте элемент, двигая шлангом вдоль него с «чистой» стороны (с той стороны, где расположена тонкая сетка), при

этом струя воды должна быть строго перпендикулярна поверхности элемента. Желательно пользоваться горячей водой, хотя при незначительных загрязнениях допустимо использование холодной воды.

Загрязненность элемента контролируют на просвет. На чистом фильтрующем элементе не должно быть видно загрязненных участков.

Перед заправкой фильтров элементы необходимо тщательно просушить.

#### 7.3.2 ЗАПРАВКА

Для заправки лучше всего полностью погрузить фильтрующий элемент в состав "Filterkote Type K" или смазочное масло SAE 20/50. Масла с другой вязкостью использовать не рекомендуется.

Перед установкой фильтрующих элементов в держатели и запуском установки дайте маслу полностью стечь.

#### 7.4 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

##### Важно!

Перед тем, как искать неисправности, проверьте все кабели на отсутствие обрыва или нарушения контакта.

Генераторы, описанные в настоящем руководстве, поставляются с четырьмя различными системами управления возбуждением и оснащаются АРН четырех типов. Система определяется по типу АРН (если есть) и последней цифре обозначения типоразмера генератора. Исходя из информации, указанной на заводской табличке генератора, выберите нужный подраздел:

ЦИФРА	РЕГУЛЯТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ	ПОДРАЗДЕЛ
4	APH SX440	7.4.1
4	APH SX421	7.4.2
3	APH MX341	7.4.3
3	APH MX321	7.4.4

#### 7.4.1 АРН SX440 – ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет напряжения после пуска установки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте перемычку K1-K2.</li> <li>Проверьте частоту вращения.</li> <li>Проверьте остаточное напряжение. См. подраздел 7.4.5.</li> <li>Выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
Нестабильное напряжение без нагрузки или под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте стабильность скорости.</li> <li>Проверьте регулятор стабильности. См. подраздел 4.6.</li> </ol>
Повышенное напряжение без нагрузки или под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Проверьте, не работает ли генератор на емкостную нагрузку (коэффициент мощности с опережением).</li> </ol>
Пониженное напряжение без нагрузки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Проверьте, не оборвана ли перемычка 1-2 или провода ручного регулятора.</li> </ol>
Пониженное напряжение под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Проверьте положение потенциометра UFRO (см. подраздел 4.7.1.1).</li> <li>Выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>

Таблица 7

## 7.4.2 АРН SX421 – ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет напряжения после пуска установки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не сработало ли защитное реле. См. подраздел 6.4.1.</li> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Проверьте остаточное напряжение. См. подраздел 7.5.</li> <li>Выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
Нестабильное напряжение без нагрузки или под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте стабильность скорости.</li> <li>Проверьте регулятор стабильности. См. подраздел 4.6.</li> </ol>
Повышенное напряжение без нагрузки или под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Проверьте, не оборвана ли перемычка 1-2 или провода ручного регулятора. Проверьте исправность перемычек 7-8 и Р3-Р2.</li> <li>Проверьте, не работает ли генератор на емкостную нагрузку (коэффициент мощности с опережением).</li> </ol>
Пониженное напряжение без нагрузки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Проверьте, не оборвана ли перемычка 1-2 или провода ручного регулятора.</li> </ol>
Пониженное напряжение под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Проверьте положение потенциометра UFRO (см. подраздел 4.7.1.1).</li> <li>Выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
Слишком большой провал напряжения или скорости при подключении нагрузки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте настройку регулятора частоты вращения двигателя.</li> <li>См. руководство по генераторной установке. Проверьте правильность регулировки потенциометра 'DIP'. См. подраздел 4.7.1.4.</li> </ol>

Таблица 8

## 7.4.3 АРН MX341 – ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет напряжения после пуска установки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте перемычку K1-K2 на дополнительных клеммах.</li> <li>Выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
Потеря выходного напряжения при работающей установке	<ol style="list-style-type: none"> <li>Остановите и снова запустите установку. Если напряжение не появляется или сразу пропадает, выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
Повышенное напряжение, а затем потеря выходного напряжения	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте исправность входных кабелей АРН.</li> <li>Выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
Нестабильное напряжение без нагрузки или под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте стабильность скорости.</li> <li>Проверьте правильность регулировки потенциометра "STAB" (см. раздел «Испытания под нагрузкой», подраздел 4.6).</li> </ol>
Пониженное напряжение под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Если скорость в норме, проверьте правильность регулировки потенциометра "UFRO". См. подраздел 4.7.1.1.</li> </ol>
Слишком большой провал напряжения или скорости при подключении нагрузки	<ol style="list-style-type: none"> <li>См. руководство по генераторной установке. Проверьте правильность настройки потенциометра 'DIP'. См. подраздел 4.7.1.4.</li> </ol>
Слишком медленное восстановление после подключения нагрузки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте настройку регулятора частоты вращения двигателя. См. руководство по генераторной установке. Проверьте правильность настройки потенциометра "DWELL". См. раздел «Испытания под нагрузкой», подраздел 4.7.1.4.</li> </ol>

Таблица 9

## 7.4.4 АРН MX321 – ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет напряжения после пуска установки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте перемычку K1-K2 на дополнительных клеммах.</li> <li>Выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
После пуска напряжение нарастает очень медленно	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте регулировку потенциометра нарастания напряжения, см. подраздел 4.7.1.5</li> </ol>
Пропадание напряжения при работающей установке	<ol style="list-style-type: none"> <li>Остановите и снова запустите установку. Если напряжение не появляется или сразу пропадает, выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
Повышенное напряжение, а затем потеря выходного напряжения	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте исправность входных кабелей АРН.</li> <li>Выполните проверку исправности системы возбуждения генератора и АРН, как указано в подразделе 7.5.</li> </ol>
Нестабильное напряжение без нагрузки или под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте стабильность скорости.</li> <li>Проверьте правильность регулировки потенциометра "STAB" (см. раздел «Испытания под нагрузкой», подраздел 4.6).</li> </ol>
Пониженное напряжение под нагрузкой	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте скорость.</li> <li>Если скорость в норме, проверьте правильность регулировки потенциометра "UFRO". См. подраздел 4.7.1.1.</li> </ol>
Слишком большой провал напряжения или скорости при подключении нагрузки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте настройку регулятора частоты вращения двигателя. См. руководство по генераторной установке. Проверьте правильность регулировки потенциометра 'DIP'. См. подраздел 4.7.1.4.</li> </ol>
Слишком медленное восстановление после подключения нагрузки	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте настройку регулятора частоты вращения двигателя. См. руководство по генераторной установке. Проверьте правильность настройки потенциометра "DWELL". См. раздел «Испытания под нагрузкой», подраздел 4.7.1.4.</li> </ol>

Таблица 10

## 7.4.5 ПРОВЕРКА ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Эта проверка относится к генераторам, оборудованным регуляторами напряжения SX460, SX440 или SX421.

Остановите генераторную установку, снимите крышку АРН и отсоедините провода от клемм X и XX.

Запустите установку и измерьте напряжение между клеммами АРН Р2 и Р3 (для АРН SX440 или SX421).

Остановите установку и подключите провода к клеммам X и XX АРН.

Если измерено напряжение не менее 5 В, генератор должен работать нормально.

В противном случае продолжите проверку, как описано ниже.

## 7.4.6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ

Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи напряжением 12 В к клемме XX АРН, а положительную клемму через диод – к клемме X (см. рис. 7).

**Важно!**

Для защиты АРН от повреждения необходимо включить диод, как показано на рисунке.

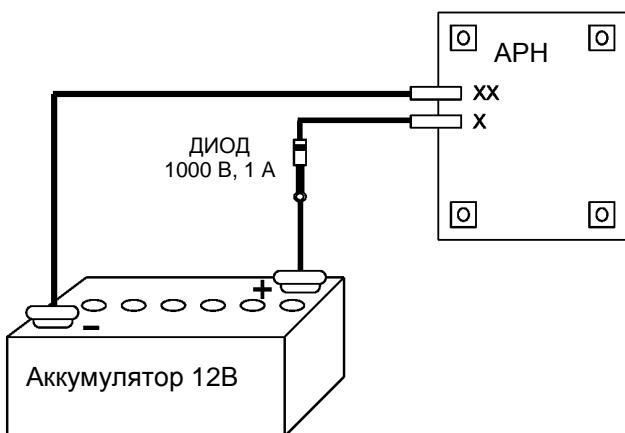


Рис. 7

**Важно!**

Если для восстановления остаточной намагниченности используется стартерная батарея генераторной установки, то сначала необходимо отсоединить нейтраль статора от земли.

Запустите установку и проверьте выходное напряжение статора, которое должно примерно соответствовать номинальному, или напряжение на клеммах АРН Р2-Р3 (моделей SX440 или SX421), которое должно быть в пределах 170–250 В.

Остановите установку и отсоедините батарею от клемм X и XX. Снова запустите установку. Теперь генератор должен работать normally. Если выходное напряжение не появляется, это может означать неисправность генератора или АРН. Для проверки обмоток генератора, вращающегося диодного моста и АРН выполните раздельную проверку цепи возбуждения (подраздел 7.5).

## 7.5 РАЗДЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Для проверки обмоток генератора, вращающегося диодного моста и АРН необходимо выполнить следующие проверки:

### 7.5.1 ПРОВЕРКА ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА, ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИОДНОГО МОСТА И ГЕНЕРАТОРА НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

#### 7.5.2 ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ВОЗБУЖДЕНИЯ

### 7.5.1 ПРОВЕРКА ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА, ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИОДНОГО МОСТА И ГЕНЕРАТОРА НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

**Важно!**

Значения сопротивлений приведены для стандартных обмоток. Если ваш генератор имеет другие обмотки или другое номинальное напряжение, свяжитесь с заводом-изготовителем. Убедитесь, что все отключенные провода заизолированы и не соприкасаются с землей.

**Важно!**

Неправильная настройка скорости приведет к пропорциональной ошибке при измерении напряжения.

## ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

Запустите установку на номинальной скорости.

Измерьте напряжения на клеммах АРН Р2, Р3 и Р4. Эти напряжения должны иметь гармоническую форму с амплитудой:

Для генераторов на 50 Гц: 170-180 В

Для генераторов на 60 Гц: 200-216 В

Если форма напряжения отличается от гармонической, остановите установку, снимите металлическую крышку генератора на постоянных магнитах (находится со стороны, противоположной валу) и отключите многоконтактный выходной разъем генератора на постоянных магнитах. Проверьте, не оборваны ли кабели Р2, Р3 и Р4. Измерьте сопротивления обмоток статора генератора между выходными контактами. Они должны быть равны 2,3 Ом +/-10%. Если сопротивления не равны или не соответствуют номиналу, статор генератора на постоянных магнитах необходимо заменить. В том случае, если напряжения имеют правильную форму, но недостаточную амплитуду, а сопротивления обмоток статора находятся в пределах нормы, то замене подлежит ротор генератора на постоянных магнитах.

## ПРОВЕРКА ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА И ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИОДНОГО МОСТА

Для выполнения этой проверки провода Х и ХХ отключают от АРН или от выпрямительного моста и подсоединяют к источнику постоянного напряжения 12 В.

Запустите установку на номинальной скорости.

Измерьте напряжения на линейных клеммах U, V и W. Если напряжения сбалансированы и отличаются от номинального не более чем на +/-10%, перейдите к разделу 7.5.1.1.

Проверьте напряжения на клеммах АРН 6, 7 и 8. Они должны быть сбалансированы и находиться в пределах 170-250 В.

Если напряжения на линейных клеммах сбалансированы, а на клеммах АРН 6, 7 и 8 – нет, проверьте целостность проводов 6, 7 и 8. Если система оборудована изолирующим трансформатором (обычно для АРН MX321), проверьте его обмотки, в случае неисправности замените трансформатор.

Если напряжения на линейных клеммах не сбалансированы, перейдите к подразделу 7.5.1.2.

### 7.5.1.1 НАПРЯЖЕНИЯ НА ЛИНЕЙНЫХ КЛЕММАХ СБАЛАНСИРОВАНЫ

Если все напряжения на линейных клеммах сбалансированы с точностью до 1%, это означает, что все обмотки возбуждения, главные обмотки и вращающийся диодный мост исправны. Следовательно, неисправны АРН или устройство управления. Порядок их проверки описан в подразделе 7.5.2.

Если напряжения сбалансированы, но их величины ниже номинальных, то неисправны либо главные обмотки возбуждения, либо вращающийся диодный мост. Для их проверки выполните следующее:

#### Выпрямительный мост

Для проверки диодов выпрямительного моста используют мультиметр. Провода, подключенные к каждому диоду, отсоединяют и проверяют сопротивление в прямом и обратном направлении. У исправного диода сопротивление в обратном направлении очень высокое (бесконечность), а в прямом – низкое. У неисправного диода стрелочный мультиметр с пределом измерения 10 кОм покажет нулевое сопротивление или обрыв в обоих направлениях.

Цифровой мультиметр для исправного диода покажет малое значение сопротивления в прямом направлении и большое – в обратном.

## Замена неисправных диодов

Выпрямитель собран на двух платах – для положительного и отрицательного плеч. Основной ротор включается между этими платами. На каждой плате имеются по три диода – на плате отрицательного плеча с анодом на корпусе, а на плате положительного плеча – с катодом на корпусе. Необходимо убедиться, что на платах установлены диоды правильной полярности. При монтаже диодов на платы гайки затягивают так, чтобы обеспечить надежное механическое и электрическое соединение, но не перетягивают. Рекомендуется момент затяжки 4,06 – 4,74 Нм (36-42 фунтов на дюйм).

## Защитный варистор

Металлокоидный варистор для гашения пиков напряжения включается между платами выпрямителя и предотвращает попадание высоких обратных напряжений с обмотки возбуждения на диоды. Это устройство неполярное. При измерении прямого и обратного сопротивления обычный омметр должен показывать бесконечность. Неисправность варистора должна быть видна при осмотре, так как при отказе он обычно перегорает и на нем должны быть заметны следы механического разрушения. Неисправный варистор подлежит замене.

## Обмотки возбуждения

Если неисправность выпрямителя обнаружена и устранена, а на выходе при подаче внешнего напряжения возбуждения остается низкое напряжение, это указывает на неисправность обмотки. Необходимо проверить сопротивления обмоток главного ротора, статора возбуждения и ротора возбуждения (см. значения сопротивлений). Сопротивление обмотки статора возбуждения измеряют на проводах X и XX. Ротор возбуждения подключен к шести шпилькам, к которым также подсоединяются выводы диодов. Обмотка главного ротора подключается между двумя платами выпрямителя. Перед измерением сопротивления обмоток соответствующие провода отключают.

Значения сопротивлений должны отличаться от указанных ниже не более чем на +/-10%.

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ			
ТИПОРАЗМЕР	ГЛАВНЫЙ РОТОР	СТАТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ	РОТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ
4 – 4C	0,91	18	0,136
4 – 4D	1,04	18	0,136
4 – 4E	1,17	18	0,136
4 – 4F	1,35	18	0,136
5 – 4C	1,55	17	0,184
5 – 4D	1,77	17	0,184
5 – 4E	1,96	17	0,184
5 – 4F	2,16	17	0,184
6 – 4G	1,75	17	0,158
6 – 4H	1,88	17	0,158
6 – 4J	2,09	17	0,158
6 – 4H	2,36	17	0,158
7 – 4E	1,27	17	0,096
7 – 4F	1,41	17	0,096
7 – 4G	1,65	17	0,096
7 – 4H	1,77	17	0,096

Таблица 11

ШЕСТИПОЛЮСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ			
ТИПОРАЗМЕР	ГЛАВНЫЙ РОТОР	СТАТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ	РОТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ
6 – 6G	1,12	17	0,2
6 – 6H	1,33	17	0,2
6 – 6J	1,5	17	0,2
6 – 6K	1,75	17	0,2
7 – 6E	2,33	17	0,2
7 – 6F	2,83	17	0,2
7 – 6G	3,25	20	0,28

Таблица 12

## 7.5.1.2 НАПРЯЖЕНИЯ НА ЛИНЕЙНЫХ КЛЕММАХ НЕ СБАЛАНСИРОВАНЫ

Несбалансированность напряжений указывает на неисправность обмотки главного статора или кабелей рубильника. ПРИМЕЧАНИЕ: при отказе обмотки главного статора или кабелей рубильника подача возбуждения может привести существенному повышению нагрузки на двигатель. Для проверки каждой секции обмотки отключите линейные кабели и провода обмоток U1-U2, (U5-U6), V1-V2, (V5-V6), W1-W2, (W5-W6).

Примечание: провода с номерами 5 и 6 есть только у обмоток с 12 секциями.

Измерьте сопротивление каждой секции. Значения должны быть сбалансированы и отличаться от приведенных величин не более чем на +/-10%.

СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ ОБМОТОК ГЛАВНОГО СТАТОРА				
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ				
СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ				
ТИПОРАЗМЕР	ОБМОТКА 311 1-2 ИЛИ 5-6	ОБМОТКА 12 1-2	ОБМОТКА 17 1-2 ИЛИ 5-6	ОБМОТКА 07 1-2
4 – 4C	0,0085	НЕТ	0,0115	НЕТ
4 – 4D	0,006	НЕТ	0,01	НЕТ
4 – 4E	0,0045	НЕТ	0,0075	НЕТ
4 – 4F	0,0037	НЕТ	0,0055	НЕТ
5 – 4C	0,0032	НЕТ	0,0053	НЕТ
5 – 4D	0,0024	НЕТ	0,004	НЕТ
5 – 4E	0,0022	НЕТ	0,0034	НЕТ
5 – 4F	0,0019	НЕТ	0,0025	НЕТ
6 – 4G	0,0017	0,0034	НЕТ	0,0055
6 – 4H	0,0013	0,0025	НЕТ	0,0036
6 – 4J	0,0011	0,0022	НЕТ	0,003
6 – 4H	0,0085	0,0017	НЕТ	0,0026
7 – 4E	НЕТ	0,0016	НЕТ	0,0026
7 – 4F	НЕТ	0,0013	НЕТ	0,002
7 – 4G	НЕТ	0,0009	НЕТ	0,0015
7 – 4H	НЕТ	0,0008	НЕТ	0,0011

Таблица 13

ШЕСТИПОЛЮСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ				
СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ				
ТИПОРАЗ-МЕР	ОБМОТКА 311 1-2 ИЛИ 5-6	ОБМОТКА 12 1-2	ОБМОТКА 17 1-2 ИЛИ 5-6	ОБМОТКА 07 1-2
6 – 6G	0,0045	0,009	НЕТ	0,015
6 – 6H	0,0032	0,0063	НЕТ	0,01
6 – 6J	НЕТ	0,0049	НЕТ	0,007
6 – 6K	0,002	0,0039	НЕТ	0,006
7 – 6E	НЕТ	0,0027	НЕТ	0,0042
7 – 6F	НЕТ	0,0018	НЕТ	0,0032
7 – 6G	НЕТ	0,0014	НЕТ	0,002

Таблица 14

Измерьте сопротивление изоляции между секциями, а также между каждой секцией и землей.

Несбалансированные или неправильные значения сопротивлений обмоток или пониженные сопротивления изоляции означают, что необходимо перематывать статор. Порядок демонтажа и установки узлов генератора описан в подразделе 7.5.3.

## 7.5.2 ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

### 7.5.2.1 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АРН

Проверка АРН всех типов выполняется следующим образом:

- Снимите провода обмотки возбуждения X и XX (F1 и F2) с клемм АРН X и XX (F1 и F2).
- Подключите лампу накаливания мощностью 60 Вт на напряжение 240 В к клеммам АРН X и XX (F1 и F2).
- Поверните движок потенциометра VOLTS на АРН по часовой стрелке до упора.
- К клеммам обмотки возбуждения X и XX (F1 и F2) подключите источник постоянного напряжения 12 В, рассчитанный на ток 1,0А, плюсовой клеммой на X (F1).
- Запустите генераторную установку на номинальной скорости.
- Проверьте, находится ли выходное напряжение генератора в пределах +/- 10% от номинального.

Напряжение на клеммах 7-8 АРН (SX460) или P2-P3 (SX440 или SX421) должно находиться в пределах от 170 до 250 В. Если выходное напряжение генератора в пределах нормы, а напряжение на клеммах 7-8 (или P2-P3) пониженное, проверьте исправность разводки АРН и исправность проводов, идущих от линейных клемм к АРН.

Напряжения на клеммах P2, P3, P4 АРН MX341 и MX321 должны соответствовать приведенным в подразделе 7.5.1.

Лампа, подключенная между клеммами X и XX, должна гореть. У генераторов с АРН SX460, SX440 и SX421 лампа горит постоянно. У генераторов с АРН MX341 и MX321 лампа должна загореться примерно на 8 секунд, а затем погаснуть; если лампа не гаснет, то схема защиты АРН не работает и АРН необходимо заменить. При повороте потенциометра "VOLTS" против часовой стрелки до упора лампа должна погаснуть независимо от типа АРН.

Если лампа не загорается, то АРН неисправен и его необходимо заменить.

**Важно!** После проверки поверните потенциометр VOLTS против часовой стрелки до упора.

## 7.5.3 ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА УЗЛОВ ГЕНЕРАТОРА

В устройстве используется только метрическая резьба

**Внимание!** При подъеме генераторов с одним подшипником необходимо обеспечить горизонтальность корпуса генератора. Ротор не закреплен в корпусе и при неправильном подъеме может выскользнуть. При неправильном подъеме обслуживающий персонал может получить серьезные травмы.

### 7.5.3.1 ВСТРОЕННЫЕ ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



**Опасно!**

Перед любыми работами вблизи обогревателя или перед снятием подшипникового щита, на котором он смонтирован, его внешний источник питания должен быть выключен и надежно заблокирован. Перед проведением работ на генераторе убедитесь, что двигатель не может быть запущен.

### 7.5.3.2 ДЕМОНТАЖ ГЕНЕРАТОРА НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

- Снимите крышку.
- Отсоедините контакты P2, P3, P4 разъема, смонтированного на крышке.
- Выверните 4 винта и снимите зажимы,держивающие корпус статора (типоразмеры 4, 5 и 6) или блок статора (типоразмер 7).
- Выньте блок статора или корпус статора из втулки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Внутри ротора установлены сильные постоянные магниты, которые будут притягиваться к сердечнику статора. При демонтаже необходимо следить, чтобы ротор не касался статора, во избежание повреждения обмотки.

- Выверните болт, фиксирующий ротор генератора возбуждения, и отложите его в сторону так, чтобы не повредить. Аккуратно снимите ротор в сборе.

Внимание! Не допускайте загрязнения ротора, в особенности металлической стружкой или опилками. Желательно сразу же уложить ротор в полиэтиленовый пакет.

**Важно!** Разбирать ротор запрещается.

Сборка выполняется в обратном порядке. Дополнительно необходимо:

- Проверить, нет ли на магнитах ротора металлических частиц или опилок.
- Следить, чтобы не было повреждения обмотки из-за сильного притяжения ротора к статору.

### 7.5.3.3 ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ

**Важно!**

Главный ротор установите так, чтобы полюсные наконечники сердечника были внизу. Если установка оборудована генератором на постоянных магнитах, сначала снимите его.

В генераторах, описанных в настоящем руководстве, могут быть установлены подшипники одного из трех различных типов. У генератора с двумя подшипниками могут быть установлены два различных типа (см. таблицы 15 и 16).

ПОДШИПНИКИ С ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ				
	НС4	НС5	НС6	НС7
Смазываемые подшипники	НЕТ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	СТАНДАРТ
Герметизированные подшипники с патроном	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	НЕТ
Герметизированные подшипники без патрона	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

Таблица 15

ПОДШИПНИКИ С ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ				
	НС4	НС5	НС6	НС7
Смазываемые подшипники	НЕТ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	СТАНДАРТ
Герметизированные подшипники с патроном	НЕТ	НЕТ	СТАНДАРТ	НЕТ
Герметизированные подшипники без патрона	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	НЕТ	НЕТ

Таблица 16

Подшипники можно снять после демонтажа ротора или более простым способом – после снятия подшипниковых щитов.

Чтобы облегчить сборку, записывайте последовательность разборки всех узлов.

### ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ

#### Требования к месту проведения работ

Во время снятия и установки подшипников зона вокруг генератора должна быть максимально чистой. Основной причиной выхода подшипников из строя является загрязнение.

#### Необходимые материалы и принадлежности

Растворитель для очистки

Съемник с двумя или тремя опорами

Защитные перчатки, тонкие

Ветошь (использование материи, от которой могут отделяться ворсинки, не допускается)

Индукционный нагреватель

#### Подготовка

Снимите генератор на постоянных магнитах (если есть)

Демонтируйте маслопроводы смазочной системы (если есть)

Расположите ротор так, чтобы полюсные наконечники находились в нижней части расточки статора.

Снимите подшипниковый щит согласно инструкциям, приведенным в подразделе 7.5.3.4.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Ротор снимать не нужно.
- Перед установкой подшипника проверьте, нет ли на его поверхностях следов износа или ржавчины.
- Никогда не устанавливайте на генератор использованные подшипники, стопорные или плоские шайбы, маслобойные кольца.
- При сборке усилие разрешается прикладывать ТОЛЬКО К ВНЕШНЕМУ кольцу обоймы подшипника.

### ДЕМОНТАЖ СМАЗЫВАЕМЫХ ПОДШИПНИКОВ

Подшипники запрессованы на ось и могут быть демонтированы обычным способом, т.е. с помощью двух- или трехпоршного ручного или гидравлического съемника.

Подшипники демонтируют следующим образом:

1. Выверните 4 крепежных винта колпачка подшипника.
2. Снимите колпачок.
3. Со стороны, противоположной валу: снимите стопорную шайбу и пружинное кольцо (только для генераторов с одним подшипником).
4. Выньте патрон подшипника вместе с подшипником (и маслобойным кольцом, если есть).
5. Выньте подшипник из патрона.
6. Старые кольца и фиксирующие шайбы подшипника необходимо выбросить.

Перед сборкой колпачки и патроны подшипников необходимо тщательно промыть в чистом растворителе и осмотреть на предмет износа, поврежденные детали подлежат замене.

### МОНТАЖ СМАЗЫВАЕМЫХ ПОДШИПНИКОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: при работе с подшипниками, смазкой и растворителем необходимо одеть перчатки.

1. Протрите поверхности доочиста ветошью, смоченной растворителем.
2. Протрите доочиста патрон подшипника, стопорную шайбу, колпачок подшипника, маслобойное кольцо, все элементы и фитинги маслопровода (внутренние и внешние). После этого еще раз осмотрите все детали на предмет загрязнений.
3. Разложите все детали на чистой поверхности. Не используйте сжатый воздух для удаления избыточной жидкости.
4. Тщательно очистите прочной ветошью внешнюю поверхность масленки.

#### Подготовка подшипника

1. Освободите подшипник от упаковки.
2. Очистите поверхности внутреннего и внешнего кольца подшипника от консервационной смазки с помощью прочной ветоши.
3. Положите подшипник на чистую поверхность маркировкой вниз.

#### Сборка подшипника (и смазка, см. таблицу 17)

##### Обойма:

1. Нанесите указанное в таблице количество смазки для заправки обоймы на обратную сторону подшипника.
2. Небольшое количество смазки нанесите на герметизирующую выемку обоймы.
3. Смажьте корпус подшипника по окружности консервирующей смазкой (MP14002 - Klüber Altemp Q NB 50). Смазку наносите равномерно тонким слоем с помощью ветоши, не втирайте (работать нужно в защитных перчатках).
4. Со стороны, противоположной валу: вложите новые кольца в пазы корпуса подшипника.

##### Подшипник:

1. Нанесите половину указанного в таблице количества смазки (см. таблицу 16) на верхнюю сторону подшипника (обозначение типа подшипника на противоположной стороне).
2. Нанесенную смазку пальцем введите внутрь подшипника, чтобы смазка попала внутрь обоймы между шариками (работать нужно в чистых защитных перчатках).

##### Вставка подшипника в обойму

1. С помощью индукционного нагревателя разогрейте обойму подшипника до температуры, превышающей окружающую на 25° С (но не более 100°С).
2. Вставьте подшипник в корпус смазанной стороной внутрь. Внешнее кольцо подшипника должно лежать на опорной поверхности.

## Монтаж подшипника на вал

### Обойма подшипника

- С помощью индукционного нагревателя разогрейте обойму подшипника до температуры, превышающей окружающую на 80° С (для нагревания допускается использовать только индукционный нагреватель, другие источники тепла не подходят)
- Насадите подшипник и патрон на ось, надавливая на опорную поверхность подшипника.
- Выровняйте узел, повернув его вместе с внутренним кольцом на 45° в обоих направлениях. Подшипник необходимоочно удерживать на месте до тех пор, пока он не остынет и не сядет на поверхность надежно.

Примечание: перед тем, как устанавливать подшипниковый щит, убедитесь, что обойма остыла до окружающей температуры.

### Колпачок/маслобойное кольцо:

Нанесите указанное в таблице количество смазки для заправки колпачка на внутреннюю сторону колпачка (см. таблицу 16).

- Заполните смазкой выпускное отверстие.
- Небольшое количество смазки нанесите на герметизирующую выемку колпачка.
- Установите пружинное кольцо.
- Разогрейте маслобойное кольцо до 120°C и насадите на ось вплотную к внутреннему кольцу подшипника. Удерживайте до фиксации.
- Вложите в колпачок фиксирующую шайбу и установите колпачок на патрон подшипника.

### Подводка смазочной системы:

- Заполните подводку и пресс-масленку смазкой.
- Установите подводку на генератор.

НОРМЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМАЗКИ ДЛЯ СМАЗЫВАЕМЫХ ПОДШИПНИКОВ							
ТИПОРАЗМЕР	ПОЛОЖЕНИЕ ПОДШИПНИКА	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ					
		ПОДШИПНИК И		ОБОЙМА		КОЛПАЧОК	
		см <sup>3</sup>	г	см <sup>3</sup>	г	см <sup>3</sup>	г
5	Торец	65	58	33	29	33	29
5	Вал	92	82	46	41	46	41
6	Торец	121	111	63	56	63	56
6	Вал	156	139	78	69	78	69
7	Торец	174	154	87	77	87	77
7	Вал	208	185	104	92	104	92

Смазка: Kluber Asonic GHY 72

Таблица 17

## ДЕМОНТАЖ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ПОДШИПНИКОВ С ОБОЙМОЙ

Подшипники запрессованы на вал и могут быть демонтированы обычным способом, т.е. с помощью двух- или трехпоршного ручного или гидравлического съемника.

Подшипники демонтируют следующим образом:

- Выньте 4 крепежных винта колпачка подшипника.
- Снимите колпачок.
- Со стороны, противоположной валу: снимите стопорную шайбу и пружинное кольцо (только для генераторов с одним подшипником).
- Выньте патрон подшипника вместе с подшипником.
- Выньте подшипник из патрона.
- Старые кольца и фиксирующие шайбы подшипника необходимо выбросить.

Перед сборкой колпачки и обоймы подшипников необходимо тщательно промыть в чистом растворителе и осмотреть на предмет износа, поврежденные детали подлежат замене.

## МОНТАЖ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ПОДШИПНИКОВ С ОБОЙМОЙ

### Предварительная очистка.

ПРИМЕЧАНИЕ: при работе с подшипниками, смазкой и растворителем необходимо одеть перчатки.

- Протрите поверхности дочиста ветошью, смоченной растворителем.
- Протрите дочиста патрон подшипника и колпачок подшипника изнутри и снаружи. После этого еще раз осмотрите все детали на предмет загрязнений.
- Разложите все детали на чистой поверхности. Не используйте сжатый воздух для удаления избыточной жидкости.
- Тщательно очистите прочной ветошью внешнюю поверхность масленки.

### Подготовка подшипника:

- Освободите подшипник от упаковки.
- Очистите поверхности внутреннего и внешнего кольца подшипника от консервационной смазки с помощью прочной ветоши.
- Положите подшипник на чистую поверхность маркировкой вниз.

### Сборка подшипникового узла

#### Обойма:

- Смажьте корпус подшипника по окружности консервирующей смазкой (**MP14002 - Klüber Altemp Q NB 50**). Смазку наносите равномерно тонким слоем с помощью ветоши, **не втирайте** (работать нужно в защитных перчатках).
- Вложите новые кольца в пазы корпуса подшипника.

#### Вставка подшипника в обойму

- С помощью индукционного нагревателя разогрейте обойму подшипника до температуры, превышающей окружающую на 25° С (но не более 100°C) и вставьте подшипник в обойму. Устанавливать подшипник нужно так, чтобы его обозначение было видно после сборки.
- Вставьте подшипник в корпус смазанной стороной внутрь. Внешнее кольцо подшипника должно лежать на опорную поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ: при сборке усилие разрешается прикладывать ТОЛЬКО К ВНЕШНЕМУ кольцу обоймы подшипника.

## **Монтаж подшипника и обоймы на вал**

1. С помощью индукционного нагревателя разогрейте подшипник в сборе с обоймой до температуры, превышающей окружающую на 80° С (для нагревания допускается использовать только индукционный нагреватель, другие источники тепла не подходят).
  2. Насадите подшипник и обойму на вал, надавливая на опорную поверхность подшипника.
  3. Выровняйте узел, повернув его вместе с внутренним кольцом на 45° в обоих направлениях. Подшипник необходимоочно удерживать на месте до тех пор, пока он не остынет и не сядет на поверхность надежно.
  4. Установите пружинное кольцо и фиксирующую шайбу (только для систем с одним подшипником).
  5. Установите колпачок.
  6. Проверьте, свободно ли вращается подшипник на оси.
- Примечание: перед установкой подшипникового щита, убедитесь, что обойма остыла до окружающей температуры.
7. Установите подшипниковый щит и генератор на постоянных магнитах (если есть).

## **МОНТАЖ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ПОДШИПНИКОВ БЕЗ ОБОЙМЫ**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** перед снятием подшипникового щита убедитесь, что полюсные наконечники ротора находятся в нижней части расточки статора.

### **Подготовка**

1. Снимите крышку клеммной коробки.
2. Срежьте кабельные стяжки и отсоедините провода обмотки возбуждения.
3. Выверните болты клеммной панели со стороны, противоположной валу, и положите панель на клеммную плату, не отсоединяя АРН.
4. Снимите генератор на постоянных магнитах (см. 7.5.3.2).
5. Выньте пружинное кольцо, фиксирующее ротор (со стороны, противоположной валу – только в системах с одним подшипником) и ослабьте оставшиеся болты держателя со стороны, противоположной валу.
6. После снятия подшипникового щита вставьте два болта M10 x 60 мм в опорные отверстия центральной линии и вверните два болта в подшипниковый щит (проследите за проводом обмотки возбуждения и за проводом генератора на постоянных магнитах).
7. Если генератор не подключен к двигателю, ротор может перемещаться внутри статора. Во избежание этого со стороны вала установите деревянные распорки между вентилятором и корпусом с обеих сторон.
8. Для снятия подшипникового щита используйте подъемные приспособления.
9. Выньте пружинное кольцо подшипника (со стороны, противоположной валу, только в генераторах с одним подшипником).

## **ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА**

1. Снимите старый подшипник с помощью съемника, следя за тем, чтобы не повредить резьбовое отверстие на конце вала.

2. Разогрейте новый подшипник индукционным нагревателем до температуры, превышающей температуру окружающего воздуха на 80 °С, но не выше 100 °С, и насадите его на вал. Допускается использовать только индукционный нагреватель, другие источники тепла не подходят. Перед сборкой убедитесь, что на валу и на подшипнике нет загрязнений.
3. Установите на место пружинную шайбу (только для генераторов с одним подшипником).

## **Установка подшипникового щита**

1. Выверните опорные болты из подшипникового щита, поднимите щит и насадите его на подшипник (при необходимости можно нагреть щит). Не забудьте протянуть через щит провода обмотки возбуждения и генератора на постоянных магнитах.
2. С помощью деревянного рычага, подложенного под ось, приподнимите ротор и выровняйте устройство возбуждения (рычаг вставляют в зазор со стороны, противоположной валу). Вверните болты и равномерно затяните их, обеспечив правильное положение подшипникового щита.
3. Установите на место пружинное кольцо, фиксирующее ротор, и генератор на постоянных магнитах (если есть). Поставьте на место крышку.
4. Подключите обмотку возбуждения, зафиксируйте все кабели новыми стяжками и соберите клеммную коробку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** перед установкой на место подшипникового щита проверьте, не было ли повреждено устройство возбуждения при разборке узла (осмотрите и прозвоните обмотки).

### **7.5.3.4 ГЛАВНЫЙ РОТОР**

## **ГЕНЕРАТОРЫ С ОДНИМ ПОДШИПНИКОМ**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** у генераторов с одним подшипником перед отсоединением от двигателя или перед присоединением к нему необходимо по возможности расположить полюсные наконечники ротора в нижней мертвой точке.

1. Снимите все крышки, включая крышку клеммной коробки.
2. Отсоедините провода обмотки возбуждения X и XX и провода генератора на постоянных магнитах P2-P3-P4 от дополнительных клемм, расположенных внутри клеммной коробки.
3. Проверьте, свободно ли проходят эти провода при снятии подшипникового щита со стороны, противоположной валу.
4. Выверните 8 болтов, которыми подшипниковый щит крепится к корпусу.
5. Пропустив трос через переходник со стороны вала, вытяните переходник из втулки и снимите его через вентилятор.
6. Для узлов с патроном: удалите 4 болта, которыми патрон подшипника крепится к подшипниковому щиту со стороны, противоположной валу (4 внешних болта). Эту операцию необходимо выполнить для всех вариантов конструкции со смазываемыми подшипниками.
7. Выверните 8 болтов, которыми подшипниковый щит крепится к корпусу со стороны, противоположной валу.
8. Подвесив на подъемнике подшипниковый щит со стороны, противоположной валу, вставьте два болта M10 в опорные отверстия на центральной линии щита.

- Затягивайте болты, пока щит не выйдет из корпуса, а затем опустите щит. Вал главного ротора должен лежать на отверстия в статоре.
- Не убирая подъемник, снимите щит с патрона подшипника со стороны, противоположной валу и отставьте в сторону. При этом следите, чтобы обмотка ротора возбуждения не повредилась при касании статора.
9. Для снятия ротора со статора подвесьте его на тросе со стороны вала и выдвиньте из сердечника статора до половины. После этого снимите трос.
  10. Плотно обмотайте трос вокруг сердечника ротора. Поддерживая конец ротора, противоположный валу, окончательно выведите ротор из статора.



#### Предупреждение!

**Точка подвеса может не совпадать с центром тяжести ротора, поэтому концы ротора требуется поддерживать. ПОЛНЫЙ ВЕС РОТОРА ПРИВЕДЕН В ТАБЛИЦЕ. ПРИ ДЕМОНТАЖЕ РОТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДВЕШЕН НА КРАНЕ. Если сердечник ротора опустится хотя бы на несколько миллиметров ниже, он коснется обмоток статора и повредит их.**

#### МАССА РОТОРА В СБОРЕ, НЕ МЕНЕЕ

ТИПОРАЗМЕР	МАССА
4 - 4 полюса	473 кг
5 - 4 полюса	685 кг
6 - 4 полюса	1093 кг
6 - 6 полюса	1050 кг
7 - 4 полюса	1592 кг
7 - 6 полюса	1790 кг

Сборка выполняется в обратном порядке.

На генераторах с одним подшипником перед установкой ротора внутрь статора осмотрите диски муфты на предмет повреждений или трещин. Проверьте также, не разработались ли отверстия на дисках под крепежные винты. Поврежденные детали замените.

При монтаже дисков проверьте их количество и толщину, а также момент затяжки болтов втулки в соответствии с таблицей.

Моменты затяжки болтов крепления дисков к маховику двигателя приведены в руководстве по эксплуатации двигателя.

ТИПОРАЗМЕР	К-ВО ДИСКОВ	ТОЛЩИНА ДИСКА	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
4	4	1,2	4,8	48 кгм
				479 Нм
5	4	1,2	4,8	48 кгм
				479 Нм
6	6	1,2	7,2	84 кгм
				822 Нм
7	6	1,2	7,2	84 кгм
				822 Нм

Таблица 18

## ГЕНЕРАТОРЫ С ДВУМЯ ПОДШИПНИКАМИ

### ПРИМЕЧАНИЕ

По возможности расположите полюсные наконечники ротора в нижней мертвой точке.

Ротор генераторов с двумя подшипниками снимают так же, за исключением пунктов 4 и 5, относящихся к муфте.

Порядок снятия муфты следующий:

1. Выверните 8 болтов, которыми муфта крепится к корпусу, и 4 болта, которыми патрон подшипника крепится к подшипниковому щиту со стороны вала (4 внешних болта).
2. Подвесьте конец оси на тросе. Выдвиньте подшипниковый щит со стороны вала из корпуса и опустите ротор на отверстия статора.
3. Подвесьте подшипниковый щит на тросе и отделите его от патрона подшипника, а затем снимите через вентилятор.

Сборка выполняется в обратном порядке.

## 7.6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

По окончании ремонта удалите все проверочные соединения и подсоедините все штатные провода.

Запустите установку. Медленно поворачивайте потенциометр VOLTS на АРН по часовой стрелке, пока напряжение на выходе не станет равно номинальному.

Установите на место все крышки и подсоедините питание к обогревателю-осушителю.

**Осторожно! Необходимо установить на место все крышки и защитные устройства, в противном случае возможны травмы или смертельные случаи.**

## 7.7 ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Обновление смазки

1. Носик масленки и пресс-масленка должны быть свободны от загрязнений и абразивных частиц.
2. Выдавите в пресс-масленку указанное количество смазки (см. таблицу).
3. Дайте установке поработать 10 минут для удаления избыточной смазки.

Проверьте, нет ли избыточной смазки под крышкой генератора на постоянных магнитах. При необходимости удалите ее.

### СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НС/НСК	ПОЛОЖЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ		ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМАЗКИ
		СМ <sup>3</sup>	ГРАММ	
5	Противоположно валу	33	29	
5	Со стороны вала	46	41	
6	Противоположно валу	60	53	
6	Со стороны вала	75	66	
7	Противоположно валу	85	75	
7	Со стороны вала	100	89	

Таблица 19

## РАЗДЕЛ 8

### ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### 8.1 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Наименования запасных частей указаны на упаковке. На рекомендованных запасных частях имеется надпись Nupart.

Для ремонта и обслуживания рекомендуется использовать запасные части, перечисленные ниже. Для критически важных систем необходимо иметь комплект запасных частей и хранить его рядом с генератором.

##### 1. Комплект диодов

(6 диодов с защитными варисторами)

HC4/5	RSK5001
HC6/7	RSK6001

2. APH SX440	E000-24030
APH SX421	E000-24210
APH MX321	E000-23212
APH MX341	E000-23412

##### 3. Подшипники

ПОДШИПНИКИ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ				
	HC4	HC5	HC6	HC7
Повторно смазываемые	НЕТ	ОПЦИЯ 051-01068	ОПЦИЯ 051-01065	СТАНДАРТ 051-01063
Герметизированные с обоймой	НЕТ	ОПЦИЯ 051-01068	СТАНДАРТ 051-01070	НЕТ
Герметизированные без обоймы	СТАНДАРТ 051-01072	СТАНДАРТ 051-01072	НЕТ	НЕТ

Таблица 20

ПОДШИПНИКИ С ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ				
	HC4	HC5	HC6	HC7
Повторно смазываемые	НЕТ	ОПЦИЯ 051-01067	ОПЦИЯ 051-01064	СТАНДАРТ 051-01062
Герметизированные с обоймой	СТАНДАРТ 051-01070	СТАНДАРТ 051-01071	СТАНДАРТ 051-01069	НЕТ
Герметизированные без обоймы	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

Таблица 21

При заказе запасных частей необходимо указать наименование детали, заводской номер и тип генератора. Как найти сведения о генераторе, описано в разделе 1.3.

Адрес для заказа запасных частей:

Newage International Ltd.,  
Nupart Department,  
P O Box 17, Barnack Road,  
Stamford,  
Lincolnshire  
PE9 2NB  
England.

Телефон: 44 (0) 1780 484000  
Факс: 44 (0) 1780 766074

Интернет: [www.newagestamford.com](http://www.newagestamford.com)

Можно также обратиться в одно из представительств компании, перечисленных на обложке.

#### 8.2 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

За технической поддержкой, а также для вызова специалиста на объект обращайтесь в нашу службу поддержки в Сиэмфорде или в одно из представительств. Завод в Стэмфорде также предлагает услуги по ремонту и восстановлению генераторов.

Настоящее руководство высыпается на одном из следующих языков: английский, немецкий, французский, итальянский и испанский.

# ГАРАНТИЯ НА ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

## СРОК ГАРАНТИИ

### Генераторы переменного тока

Для генераторов переменного тока гарантийный срок составляет восемнадцать месяцев с момента, когда товар был зарегистрирован как подготовленный к отправке, или двенадцать месяцев со дня ввода в эксплуатацию (выбирается более короткий период).

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания обязуется отремонтировать или (по выбору Компании) заменить любые узлы, в которых при правильной эксплуатации будет обнаружена неисправность в течение вышеуказанного гарантийного срока, если экспертиза установит, что повреждение возникло вследствие дефектов материала или производственного брака. Упомянутый узел с неповрежденной маркировкой и заводскими номерами должен быть направлен на завод или (в специальных случаях) поставщику. Доставку поврежденных деталей оплачивает Заказчик.

Отремонтированные или сменные узлы по гарантии высыпаются бесплатно (за пределами Великобритании – морским транспортом).

Компания не компенсирует расходы, связанные с демонтажом или установкой узлов, отправленных на завод для экспертизы или полученных для замены. Компания не несет ответственности за повреждения узлов, возникшие из-за несоблюдения правил монтажа, указанных в документах «Руководство по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования Н.И.» и «Руководство по применению оборудования Н.И.», или из-за нарушения условий хранения, или вследствие ремонта, регулировки или модернизации любыми лицами, кроме представителей Компании или ее авторизованных партнеров, или в изделиях, приобретенных у прежнего владельца, или в изделиях, изготовленных другими производителями, но поставленных Компанией (на такие изделия должна распространяться собственная гарантия изготовителя).

Любая рекламация должна содержать полное описание неисправности, описание товара, дату приобретения, наименование и адрес поставщика, заводской номер (определяется по заводской табличке), или для запасных частей – ссылку на заказ, по которому был поставлен товар.

При рассмотрении всех заявок заключение Компании является окончательным и предъявитель рекламации обязуется принять указанное заключение по всем вопросам, связанным с браком и заменой запасной части или частей.

Ответственность Компании ограничивается ремонтом или заменой в порядке, описанном выше, и в любом случае не может превышать текущей цены неисправного товара.

Ответственность Компании ограничивается гарантийными обязательствами, а также действующим законодательством в части качества или пригодности товаров для конкретных целей. Компания не несет ответственности за неисправность доставленных товаров или за любые последствия и потери, возникшие из-за этих дефектов или из-за невыполненных работ, связанных с этими дефектами, если это не оговорено в настоящем документе.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ГЕНЕРАТОРА

# NEWAGE INTERNATIONAL LIMITED

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:  
PO BOX 17  
BARNACK ROAD  
STAMFORD  
LINCOLNSHIRE  
PE9 2NB ENGLAND

Телефон: 44 (0) 1780 484000  
Факс: 44 (0) 1780 484100  
Интернет: [www.newagestamford.com](http://www.newagestamford.com)

## КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ



**1 АВСТРАЛИЯ:** NEWAGE ENGINEERS PTY. LIMITED  
PO Box 6027, Baulkham Hills Business Centre,  
Baulkham Hills NSW 2153.  
Telephone: Sydney (61) 2 9680 2299  
Fax: (61) 2 9680 1545

**2 КИТАЙ:** WUXI NEWAGE ALTERNATORS LIMITED  
Plot 49-A, Xiang Jiang Road  
Wuxi High - Technical Industrial Dev. Zone  
Wuxi, Jiangsu 214028  
PR of China  
Tel: (86) 510 5216212  
Fax: (86) 510 5217673

**3 ГЕРМАНИЯ:** NEWAGE ENGINEERS G.m.b.H.  
Rotenbrückengweg 14, D-22113 Hamburg.  
Telephone: Hamburg (49) 40 714 8750  
Fax: (49) 40 714 87520

**4 ИНДИЯ:** C.G. NEWAGE ELECTRICAL LIMITED  
C33 Midc, Ahmednagar 414111, Maharashtra.  
Telephone: (91) 241 778224  
Fax: (91) 241 777494

**5 ИТАЛИЯ:** NEWAGE ITALIA S.r.l.  
Via Triboniano, 20156 Milan.  
Telephone: Milan (39) 02 380 00714  
Fax: (39) 02 380 03664

**6 ЯПОНИЯ:** NEWAGE INTERNATIONAL JAPAN  
8 - 5 - 302 Kashima  
Hachioji-shi  
Tokyo, 192-03  
Telephone: (81) 426 77 2881  
Fax: (81) 426 77 2884

**7 НОРВЕГИЯ:** NEWAGE NORGE A/S  
Økern Naeringspark, Kabeigt. 5  
Postboks 28, Økern, 0508 Oslo  
Telephone: Oslo (47) 22 97 44 44  
Fax: (47) 22 97 44 45

**8 СИНГАПУР:** NEWAGE ASIA PACIFIC PTE LIMITED  
10 Toh Guan Road #05-03  
TT International Tradepark  
Singapore 608838  
Telephone: Singapore (65) 794 3730  
Fax: (65) 898 9065  
Telex: RS 33404 NEWAGE

**9 ИСПАНИЯ:** STAMFORD IBERICA S.A.  
Ctra. Fuenlabrada-Humanes, km.2  
Polígono Industrial "Los Linares"  
C/Pico de Almanzor, 2  
E-28970 HUMANES DE MADRID (Madrid)  
Telephone: Madrid (34) 91 604 8987/8928  
Fax: (34) 91 604 81 66

**10 США:** NEWAGE LIMITED  
4700 Main St, N.E.  
Fridley  
Minnesota 55421  
Telephone: (1) 800 367 2764  
Fax: (1) 800 863 9243